

PT



Smashweld 187M

Smashweld 187

Smashweld 257



Manual do usuário e peças de reposição

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Smashweld 187M (com volt/amp.) | 0402174 | Smashweld 187M (sem volt/amp.) | 0402190 |
| Smashweld 187 (com volt/amp.) | 0402173 | Smashweld 187 (sem volt/amp.) | 0402193 |
| Smashweld 257 (com volt/amp.) | 0402071 | Smashweld 257 (sem volt/amp.) | 0402196 |

0209795

062012

Válido a partir do n° de série F0801000

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | SEGURANÇA..... | 3 |
| 2 | INTRODUÇÃO..... | 5 |
| 3 | DADOS TÉCNICOS..... | 6 |
| 4 | INSTALAÇÃO..... | 7 |
| 5 | OPERAÇÃO | 13 |
| 6 | MANUTENÇÃO | 17 |
| 7 | DETECÇÃO DE DEFEITOS | 17 |
| 8 | ADQUIRIR PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 18 |
| 9 | DIMENSÕES | 19 |
| 10 | PARÂMETROS DE SOLDAGEM | 20 |
| 11 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 23 |
| 12 | ACESSÓRIOS | 35 |
| 13 | ESQUEMAS ELÉTRICOS..... | 36 |

1 SEGURANÇA

São os usuários de equipamento de soldagem ESAB a quem em última análise cabe a responsabilidade de assegurar que qualquer pessoa que trabalhe no equipamento ou próximo do mesmo observe todas as medidas de precaução de segurança pertinentes. As medidas de precaução de segurança devem satisfazer os requisitos que se aplicam a este tipo de equipamento de soldagem. Além dos regulamentos normais aplicáveis ao local de trabalho, devem observar-se as seguintes recomendações.

Todo o trabalho deve ser executado por pessoal especializado, bem familiarizado com o funcionamento do equipamento de soldagem. O funcionamento incorreto do equipamento pode resultar em situações perigosas que podem dar origem a ferimentos no operador e danos no equipamento.

1. Qualquer pessoa que utilize o equipamento de soldagem deve estar familiarizado com:
 - a operação do mesmo
 - a localização dos dispositivos de interrupção de funcionamento do equipamento
 - o funcionamento do equipamento
 - as medidas de precaução de segurança pertinentes
 - o processo de soldagem
2. O operador deve certificar-se de que:
 - nenhuma pessoa não autorizada se encontra dentro da área de funcionamento do equipamento quando este é posto a trabalhar.
 - ninguém está desprotegido quando se forma o arco elétrico
3. O local de trabalho tem de:
 - ser adequado à finalidade em questão
 - não estar sujeito a correntes de ar
4. Equipamento de segurança pessoal
 - Use sempre o equipamento pessoal de segurança recomendado como, por exemplo máscara para soldagem elétrica com a lente com o trabalho que será executado, óculos de segurança, vestuário à prova de chama, luvas de segurança.
 - Não use artigos soltos como, por exemplo, lenços ou cachecóis, pulseiras, anéis, etc., que poderiam ficar presos ou provocar queimaduras.
5. Medidas gerais de precaução
 - Certifique-se de que o cabo obra está bem ligado.
 - O trabalho em equipamento de alta tensão só será executado por um eletricista qualificado.
 - O equipamento de extinção de incêndios apropriado tem de estar claramente identificado e em local próximo.



AVISO



A SOLDAGEM POR ARCO ELÉCTRICO E O CORTE PODEM SER PERIGOSOS PARA SI E PARA AS OUTRAS PESSOAS. TENHA TODO O CUIDADO QUANDO SOLDAR OU CORTAR. SOLICITE AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO SEU EMPREGADOR QUE DEVEM SER BASEADAS NOS DADOS DE PERIGO FORNECIDOS PELOS FABRICANTES.

CHOQUE ELÉTRICO – Pode matar

- Instale e ligue à terra a máquina de solda de acordo com as normas aplicáveis.
- Não toque em peças elétricas ou em eletrodos com carga com a pele desprotegida, com luvas molhadas ou roupas molhadas.
- Isole-se a si próprio, e à peça de trabalho, da terra.
- Certifique-se de que a sua posição de trabalho é segura.

FUMOS E GASES - Podem ser perigosos para a saúde

- Mantenha a cabeça afastada dos fumos.
- Utilize ventilação e extração junto do arco elétrico, ou ambos, para manter os fumos e os gases longe da sua zona de respiração e da área em geral.

RAIOS DO ARCO ELÉTRICO - Podem ferir os olhos e queimar a pele

- Proteja os olhos e o corpo. Utilize as proteções para soldagem e lentes de filtro corretas e use vestuário de proteção.
- Proteja as pessoas em volta através de proteções ou cortinas adequadas.

PERIGO DE INCÊNDIO

- As faíscas (fagulhas) podem provocar incêndios. Por isso, certifique-se de que não existem materiais inflamáveis na área onde está sendo realizada a soldagem.

RUÍDO - O ruído excessivo pode provocar danos na audição

- Proteja os ouvidos. Utilize protetores auriculares ou outro tipo de proteção.
- Previna as outras pessoas contra o risco.

AVARIAS - Solicite a assistência de um técnico caso o equipamento apresente algum defeito ou avaria.

LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR A UNIDADE.


PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS!

A ESAB pode fornecer-lhe toda a proteção e acessórios de soldagem necessários.



AVISO!

Leia e compreenda o manual de instruções antes de instalar ou utilizar o equipamento.

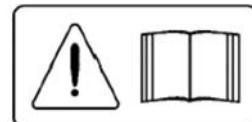

AVISO!

Não utilizar a fonte de soldagem para descongelar tubos congelados.



Este produto foi projetado exclusivamente para soldagem por arco elétrico.



Não elimine equipamento elétrico juntamente com o lixo normal!

De acordo com a Diretiva Européia 2002/96/CE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos de acordo com as normas ambientais nacionais, o equipamento elétrico que atingiu o fim da sua vida útil deve ser recolhido separadamente e entregue em instalações de reciclagem ambientalmente adequadas. Na qualidade de proprietário do equipamento, é obrigação deste obter informações sobre sistemas de recolha aprovados junto do seu representante local.

Ao aplicar esta Norma o proprietário estará melhorando o meio ambiente e a saúde humana!

2 INTRODUÇÃO

Smashweld 187M, 187 e 257 são conjuntos semi-automáticos para soldagem MIG/MAG que combinam em uma unidade uma Fonte de energia com característica de tensão constante e um Alimentador de arame previsto para receber bobinas com 300 mm de diâmetro externo e até 18 kg de arame. A tensão de arco e consequentemente a corrente de soldagem é ajustada por meio de uma chave seletora de sete posições em Smashweld 187M e Smashweld 187 e de dez posições em Smashweld 257 para uma ampla e precisa seleção em qualquer aplicação dentro da faixa de utilização. O avanço do arame é realizado por um mecanismo com moto-redutor elétrico comandado eletronicamente e que faz o arame eletrodo deslizar pelo conduíte da tocha até o local de soldagem.

Possuem os recursos de solda contínua, ponto ou intermitente, com o tempo de ponto e intermitente ajustável e o controle de anti aderência ajustável, recurso que evita a colagem do arame na poça de fusão.

A ventilação forçada garante a refrigeração eficiente. Possuem proteção contra sobre aquecimento, no caso dos componentes internos atingirem temperatura acima dos limites estabelecidos no projeto o equipamento não fornece corrente de soldagem, a lâmpada indicadora acende e o ventilador continua funcionando; quando os componentes internos atingirem novamente o nível de temperatura para operação normal, a lâmpada indicadora se apaga e a soldagem pode ser reiniciada.

O gabinete dos Conjuntos Smashweld é robusto e fácil de ser movimentado pelo local de trabalho. A plataforma permite colocar um cilindro de gás de proteção que acompanha assim o conjunto nos seus deslocamentos.

Os Smashweld 187M, 187 e 257 são fornecidos com um cabo obra, um manual de instruções, uma roldana, um tampão de borracha e um adaptador para carretel de arame.

3 DADOS TÉCNICOS

Tabela 3.1

| | Smashweld 187M | Smashweld 187 | Smashweld 257 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tensão da rede | 220V, 1~50/60Hz | 220/380/440V,3~50/60Hz | 220, 380, 440V,3~50/60Hz |
| Corrente primária $I_{máx}$ | 32A | 16 – 9 - 7,5 A | 24 – 16 - 12 A |
| Corrente primária I_{eff} | 7,8A | 9,5 – 5 - 4 A | 15 - 10 - 7,5A |
| Faixa de corrente/tensão | 30A/15,5 V - 180A/23,0V | 30A/15,5 V - 180A/23,0 V | 30A/15,5 V - 250 A/ 26,5V |
| Carga máxima permitida | | | |
| 20 % do fator de trabalho | 165A/22V | - | - |
| 35 % do fator de trabalho | - | 180A/23V | 250A / 26,5 V |
| 60% do fator de trabalho | 95A/19V | 140A/21V | 200A/24V |
| 100% do fator de trabalho | 60A/16,4V | 110A/ 19,5V | 150A/21,5V |
| Fator de potência corrente máxima | 0,91 | 0,87 | 0,96 |
| Eficiência corrente máxima | 65% | 76% | 67% |
| Tensão em circuito aberto | 18,5 - 34 V | 17,8 - 30,4 V | 17,5 - 36,5 V |
| Temperatura de Funcionamento | - 10 °C a + 40 °C | - 10 °C a + 40 °C | - 10 °C a + 40 °C |
| Dimensões, C x L x A | 840 x 275 x 765 | 840 x 275 x 765 | 840 x 275 x 765 |
| Peso | 67,2 kg | 71 kg | 72 kg |
| Classe de proteção | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Classe de aplicação | S | S | S |
| Normatização | IEC 60974-1 | IEC 60974-1 | IEC 60974-1 |

Fator de trabalho

O fator de trabalho especifica o tempo como uma percentagem de um período de dez minutos durante o qual o equipamento pode soldar com uma carga específica.

Classe de proteção

O código IP indica a classe de proteção, isto é, o grau de proteção contra a penetração de objetos sólidos ou de água. O equipamento marcado IP 23 foi concebido para ser utilizado em ambientes fechados e abertos.

Classe de aplicação

O símbolo  indica que a fonte de alimentação foi projetada para ser utilizada em áreas com grandes perigos elétricos.

3.1 Definição de parâmetros

Tabela 3.2

| Modo de soldagem | Smashweld 187M | Smashweld 187 | Smashweld 257 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Contínuo | ----- | ----- | ----- |
| Ponto | 0 - 2,5 segundos | 0 - 2,5 segundos | 0 - 2,5 segundos |
| Intermitente | 0 - 2,5 segundos | 0 - 2,5 segundos | 0 - 2,5 segundos |
| Anti aderência (anti-stick ou burn back) | 0 - 3,0 segundos | 0 - 3,0 segundos | 0 - 3,0 segundos |
| Diâmetro do arame | | | |
| Aço Carbono | 0, 6 – 0,8 mm | 0, 6 – 0,8 mm | 0, 6 – 1,0 mm |
| Aço inoxidável | 0,8 mm | 0,8 mm | 0, 8 – 1,0 mm |
| Alumínio | 0, 9 – 1,0 mm | 0, 9 – 1,0 mm | 0, 9 – 1,0 mm |

4 INSTALAÇÃO

A instalação deve ser efetuada por um profissional treinado e qualificado.



AVISO!

Este produto foi projetado para utilização industrial. Em ambientes domésticos este produto pode provocar interferências de rádio. É da responsabilidade do usuário tomar as precauções adequadas.


Nota!

Ligar a fonte de alimentação à rede de alimentação elétrica com uma impedância de rede de 0,210 ohm ou inferior. Se a impedância de rede for mais elevada, existe o risco de os dispositivos de iluminação apresentarem falhas.

4.1 Recebimento

Ao receber uma Smashweld, retirar todo o material de embalagem e verificar a existência de eventuais danos que possam ter ocorrido durante o transporte, verificar se foram retirados todos os materiais, acessórios, etc, antes de descartar a embalagem. Quaisquer reclamações relativas a danificação em trânsito devem ser dirigidas à Empresa Transportadora. Remover cuidadosamente todo e qualquer material que possa obstruir a passagem do ar de refrigeração e, consequentemente, diminuir a eficiência da refrigeração.

4.1.1 Instrução de içamento e montagem

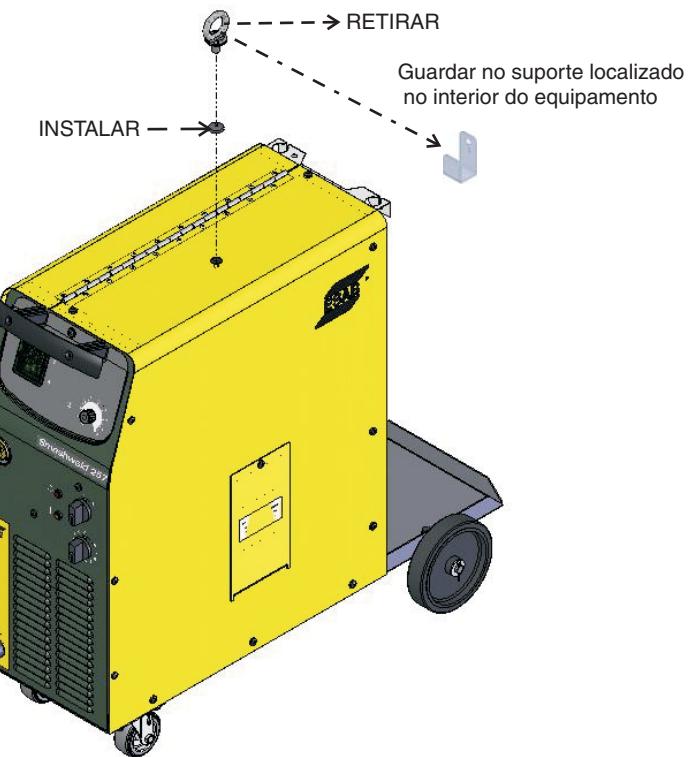

As Smashwelds saem de fábrica com um olhal para içamento no embarque e desembarque. Recomenda-se retirá-lo (rotacionar no sentido anti-horário) após a instalação da máquina pois o mesmo restringe a abertura da tampa de proteção do rolo de arame e consequentemente o acesso a este e ao mecanismo de tração do arame. Para preservar a classe de proteção e prevenir a infiltração de água e outros objetos no interior da máquina tampe esta furação com o tampão borracha que acompanha o equipamento (enviado junto com o manual de instruções) e guarde o olhal no suporte localizado no interior do equipamento caso haja necessidade de içar novamente a máquina.

4.2 Local de trabalho

Vários fatores devem ser considerados no que diz respeito ao local de trabalho de uma Smashweld, de maneira que seja conseguida uma operação segura e eficiente. Uma ventilação adequada é necessária para a refrigeração do equipamento e a segurança do operador; é também da maior importância que a área de trabalho seja mantida limpa.

É necessário deixar um corredor de circulação com pelo menos 450 mm de largura em torno de um conjunto Smashweld, tanto para a sua boa ventilação como para o acesso de operação, manutenção preventiva e eventual manutenção corretiva no local de trabalho.

A instalação de qualquer dispositivo de filtragem do ar ambiente restringe o volume de ar disponível para a refrigeração da Smashweld e leva a um superaquecimento dos seus componentes internos. A instalação de qualquer dispositivo de filtragem não autorizado, por escrito, pelo Fornecedor anula a garantia dada ao equipamento.

4.3 Alimentação elétrica

Os requisitos de tensão de alimentação elétrica são indicados na placa de identificação e na Tabela 4.1. Devem ser alimentados a partir de uma linha elétrica independente e de capacidade adequada de forma a se garantir o seu melhor desempenho.


Para a alimentação elétrica de uma Smashweld, o usuário pode usar o cabo de entrada fornecido (número de condutores e bitola variáveis conforme o modelo) ou um cabo próprio com a bitola correspondente ao comprimento desejado e com 1 condutor reservado para o aterramento. Em todos os casos, a alimentação elétrica deve ser feita através de uma chave exclusiva com fusíveis ou disjuntor de proteção adequadamente dimensionados.

A Tabela 4.1 abaixo fornece orientação para o dimensionamento dos cabos e dos fusíveis de linha; eventualmente, consultar as normas vigentes.

Tabela 4.1

| | Smashweld 187M | Smashweld 187 | | | Smashweld 257 | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Tensão da rede | 220V±10%, Monofásica/bifásica | 220/380/440V±10%, trifásica | | | 220/380/440V±10%, Trifásica | | |
| Frequência da rede | 50-60Hz | 50-60Hz | | | 50-60Hz | | |
| Fusível retardado | 220 V 20 A | 220 V 20 A | 380 V 15 A | 440 V 15 A | 220 V 30 A | 380 V 20 A | 440 V 20 A |
| Bitola do cabo de rede (cobre) (para comprimento até 5 metros) | 3 x 6 mm ² | 4 x 6 mm ² | | | 4 x 6 mm ² | | |
| Bitola do cabo obra | 35 mm ² | 35 mm ² | | | 35 mm ² | | |

A Smashweld 187M é entregue para ligação em 220V (monofásica/bifásica) e as Smashweld 187 e 257 são entregues para ligação a uma rede de alimentação de 440 V (trifásica). Na Smashweld 187 e 257, caso a tensão de alimentação no local de trabalho seja diferente de 440 V, as conexões primárias devem ser modificadas como indicado na figura abaixo. A remoção da tampa de mudança de tensão localizada no lado direito permite o acesso à barra de terminais das conexões primárias.

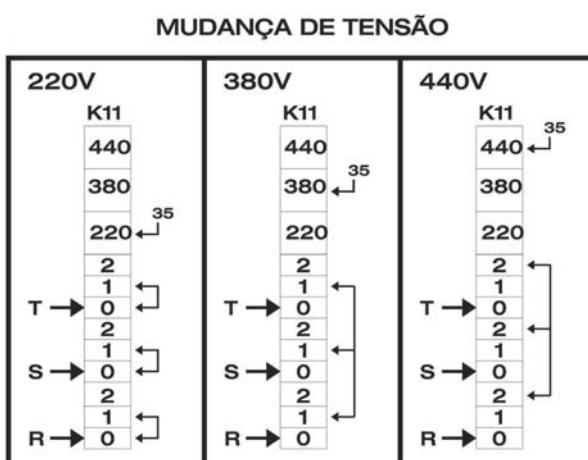

Nota: Mudanca de tensão somente para Smashweld 187 e 257

IMPORTANTE !

O terminal de aterramento está ligado ao chassi da Fonte. Este deve estar conectado a um ponto eficiente de aterramento da instalação elétrica geral. Cuidado para não inverter o condutor de aterramento do cabo de entrada (cabo verde/amarelo) a qualquer uma das fases da chave geral ou disjuntor, pois isto colocaria o chassi sob tensão elétrica. Não usar o neutro da rede para aterramento.

4.4 Roldanas de tração

O mecanismo de avanço do arame dos Conjuntos Smashweld 187M, 187 e 257 possui uma roldana de pressão plana para todos os tipos e diâmetros de arame e uma roldana de tração que deve ser trocada de acordo com o tipo e o diâmetro do arame. Ver a tabela 4.2 para especificar a roldana correta:

Tabela 4.2

| Tipo de arame | Diâmetro (mm) | Smashweld 187M e 187 | Smashweld 257 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Sólidos, aços | 0,60 - 0,80 | 0900292 | 0900292 |
| | 0,60 - 0,90 | - | 0901368 |
| | 0,80 - 1,00 | - | 0900795 |
| Ligas de alumínio | 0,80 - 0,90 | 0900569 | 0900569 |
| | 1,00 - 1,20 | 0900192 | 0900192 |

4.4.1 Instalação da roldana de tração do arame:

- a) Abrir o braço da roldana de pressão (superior).
- b) Retirar o parafuso do eixo da roldana de tração (inferior).
- c) Colocar a roldana que corresponde ao arame a ser usado no eixo; uma roldana possui 2 sulcos, cada um para um diâmetro diferente de arame; a roldana deve ser posicionada de forma que a gravação correspondente à bitola do arame usado esteja visível para o operador.
- d) Recolocar e apertar o parafuso de forma que a roldana não tenha nenhum jogo sobre o seu eixo.
- e) Fechar o braço

4.5 Tocha MIG/MAG

ESAB S/A fornece diversos modelos de tochas de soldar de acordo com a aplicação prevista. São conectadas diretamente no soquete Euro-conector. Para a correta escolha e instalação dos bicos, bocais, etc. consultar o manual de instruções da tocha.

4.6 Gás de proteção

O tipo do gás de proteção depende da aplicação prevista (Regime de transferência e tipo de material do arame); a Tabela 4.3 relaciona os gases a serem utilizados:

Tabela 4.3

| Gás | Regime de transferência | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | Curto - Circuito | Spray |
| Ar | - | Alumínio |
| Ar + 2% CO ₂ | Aço inoxidável * | - |
| Ar + 4% CO ₂ | Aço inoxidável * Exceto LC e ELEC | - |
| Ar + 8% CO ₂ | - | Aço baixa liga Aço carbono |
| Ar + 20 - 25% CO ₂ | Aço baixa liga Aço carbono | - |
| Ar + 5% CO ₂ | - | Aço inoxidável |
| CO ₂ | Aço carbono | - |

*O gás deve ser especificado de acordo com a composição do arame.

Nota: A tabela 4.3 deve ser utilizada somente como orientação. Outros gases ou misturas podem ser utilizados dependendo do material a ser soldado e dos outros parâmetros de soldagem.

Conectar a mangueira do gás de proteção no niple localizado no painel traseiro da Smashweld e na saída do regulador de pressão do cilindro ou da rede de distribuição.

4.7 Arame de soldagem

4.7.1 Instalação do arame no miolo freidor.


a) Destrarvar o manípulo vermelho e colocar o carretel de modo que a trava do miolo freidor fique encaixada no furo de travamento do carretel.

b) Ajustar o miolo freidor:

- Coloque o manípulo vermelho na posição de bloqueado.
- Insira uma chave de fenda dentro das molas do cubo.
- Gire as molas da esquerda para a direita para reduzir a força de travagem
- Gire as molas da direita para a esquerda para aumentar a força de travagem.

Nota 1: Gire o mesmo torque para as duas molas.

Nota 2: A freagem aplicada sobre o carretel de arame deve ser apenas suficiente para que ele não possa girar livremente por inércia quando o motor de avanço do arame pára.

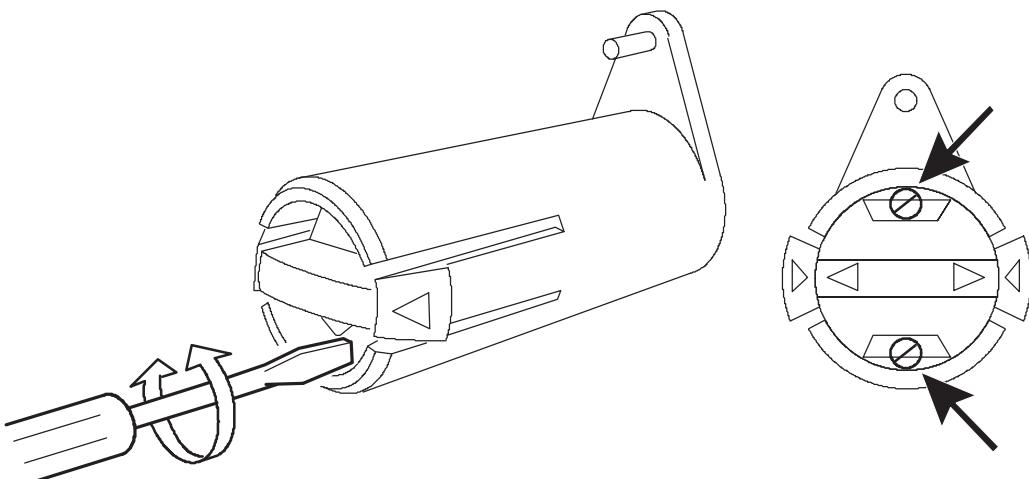

Nota 3 : Para travar ou destravar basta girar o manípulo vermelho. Não é necessário retirá-lo.

4.7.2 Instalação do arame no mecanismo de tração.

- Desligar a chave "Liga/Desliga". Tal procedimento evita que o arame venha a se movimentar e fique sob tensão elétrica caso o gatilho da tocha de soldar seja acionado por inadvertência, o que poderia provocar algum arco elétrico.
- Aparar a ponta livre do arame para que ela não apresente rebarbas de forma a não ferir o operador ou danificar o guia interno da tocha de soldar.
- Abrir o braço de pressão do mecanismo de avanço do arame. Levar manualmente a ponta do arame através do guia de entrada do mecanismo de avanço sobre o sulco “útil” da roldana de tração e introduzí-lo dentro do guia de saída do mecanismo de avanço de arame.
- Fechar o braço de pressão
- Ligar a chave "Liga/Desliga" e acionar o interruptor manual para levar a ponta livre do arame até a saída da tocha de soldar através do bico de contato.
- Ajustar a pressão no arame.

Para determinar a correta pressão de alimentação do arame certifique-se de que o arame se desloca sem problemas através da guia do arame da tocha. Em seguida defina a pressão das roldanas de pressão do alimentador de arame. É importante que a pressão não seja demasiado forte pois isto danificará o arame dificultando a alimentação. Para se certificar de que a pressão de alimentação está corretamente ajustada, alimentar o arame para fora da tocha contra um objeto isolado como, por exemplo, um pedaço de madeira, e ajustar a pressão através da alavanca de pressão de modo que:

- Quando se posiciona a tocha a uma distância de aproximadamente 5 mm do pedaço de madeira (fig. 1) e o arame deverá patinar.
- Quando se posiciona a tocha a uma distância de aproximadamente 50 mm do pedaço de madeira, o arame deve ser alimentado para fora, ficando dobrado (fig. 2).

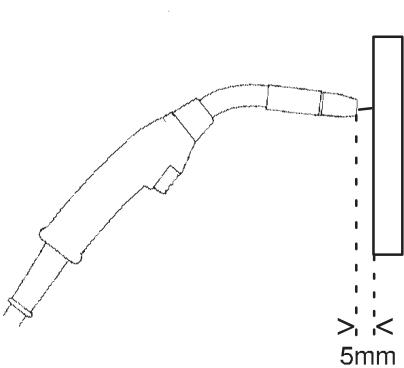


Fig. 1

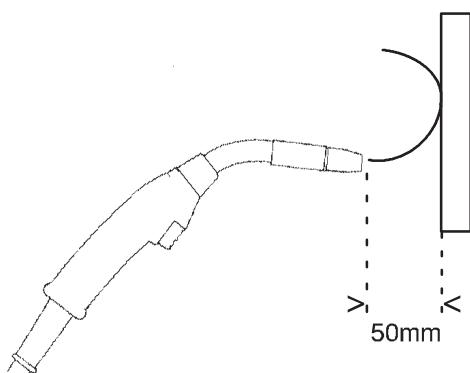


Fig. 2

4.8 Cabo obra


Círculo de soldagem

O desempenho das Smashwelds depende do uso de um cabo "Obra" de cobre, isolado, com o menor comprimento possível, de bitola compatível com a aplicação considerada, em bom estado e firmemente preso nos seus terminais, nas conexões na peça a soldar ou na bancada de trabalho e no soquete "Negativo" devem ser firmes. Qualquer que seja o seu comprimento total (o qual deve sempre ser o menor possível) e qualquer que seja a corrente de soldagem empregada, a seção do cabo "Obra" deve corresponder à corrente máxima que o equipamento pode fornecer no Fator de trabalho de 100%.

A resistência elétrica do circuito de soldagem provoca quedas de tensão que se somam à queda interna natural do próprio equipamento, o que reduz a tensão de arco e a corrente máxima disponíveis e torna o arco instável.

5 OPERAÇÃO


Os regulamentos gerais de segurança para o manuseamento do equipamento encontram-se na seção 1. Leia-os com atenção antes de começar a utilizar o equipamento!

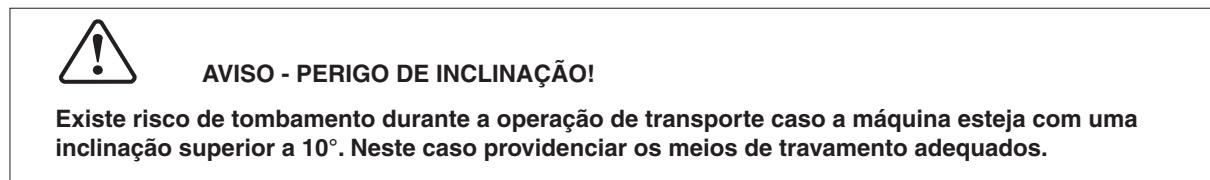

5.1 Controles e conexões


5.1.1 Painel frontal

- 1) Chave Liga/Desliga: permite ao operador ligar ou desligar o equipamento.
- 2) Chave Seletora de tensão: permite o ajuste da tensão de solda. A graduação corresponde ao número de pontos de regulagem e constitui uma referência para os valores de tensão em vazio dentro da faixa de tensão de cada equipamento, a regulagem da tensão em vazio influi na corrente de soldagem. As Smashweld 187M e 187 possuem 7 pontos de regulagem e a Smashweld 257 possui 10 pontos de regulagem.
- 3) Lâmpada Piloto: quando acesa indica que o equipamento está ligado.
- 4) Lâmpada indicadora de sobre temperatura: quando acesa indica que o equipamento está sobre aquecido, a soldagem é interrompida, o ventilador continua funcionando. Quando o equipamento atingir novamente o nível de temperatura seguro para operação a lâmpada se apaga e a soldagem pode ser reiniciada.
- 5) Conector Euro-conector: para conexão da tocha de solda MIG/MAG.
- 6) Conexão de engate rápido: para conexão do cabo obra.
- 7) Potenciômetro de controle de Velocidade: para ajuste da velocidade do arame e consequentemente a corrente de soldagem.
- 8) Voltímetro / Amperímetro digital (para os modelos equipados com este recurso): para visualização dos parâmetros de soldagem, tensão e corrente. Após a última soldagem mantém os valores afixados no mostrador.

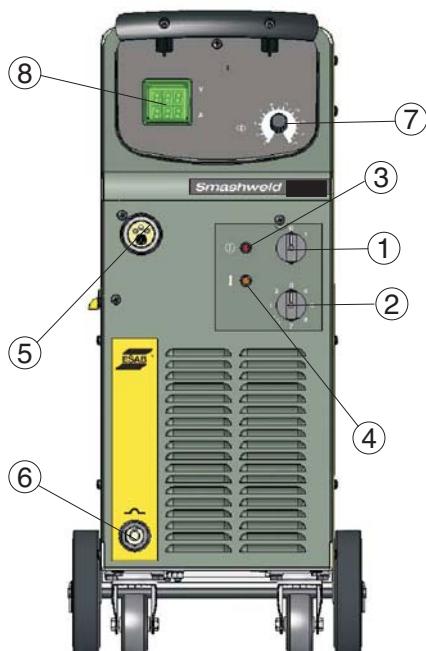

5.1.2 Painel interno e traseiro

- 9) Mecanismo de Avanço do Arame: para tracionar o arame através da tocha de solda.
- 10) Potenciômetro anti-adherência (anti-stick ou burnback)- permite ajustar o tempo em que o equipamento fornece corrente após terminada a soldagem, evitando a colagem do arame na poça de fusão.
- 11) Chave seletora do Modo de Soldagem: para seleção do modo de soldagem em CONTÍNUO (-), PONTO (ooo) ou INTERMITENTE (---).
- 12) Interruptor manual: permite alimentar o arame sem tensão na tocha de solda.
- 13) Potenciômetro "TEMPO": permite ajustar o tempo de solda ponto ou intermitente.
- 14) Miolo freidor: para instalação do carretel de arame.

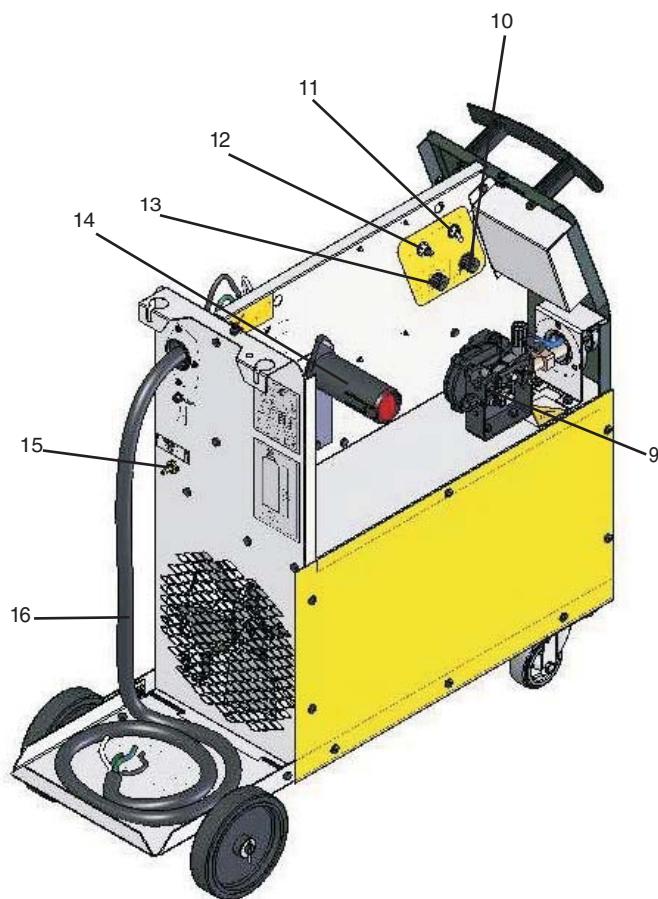

- 15) Niple de entrada do gás: para instalação da mangueira do gás de proteção.
- 16) Cabo de alimentação: para alimentação elétrica ligado na chave geral ou disjuntor.

Estando a Smashweld ligada à rede elétrica, a tocha de soldar e o arame do tipo e diâmetro adequados instalados, o circuito do gás de proteção estabelecido e o cabo "Obra" conectado:

Nota: Para referência dos ajustes de acordo com o material a ser soldado, espessura, tipo de junta, bitola do arame e gás de proteção consultar as tabelas do Apêndice A "Parâmetros de soldagem". Estas tabelas devem ser utilizadas como orientação. Os parâmetros apresentados podem sofrer variações de acordo com o resultado desejado.

5.2 Soldagem em cordão contínuo

- a) Colocar a chave Liga/Desliga na posição "Liga".
- b) Colocar a chave seletora de modo de soldagem na posição "CONTÍNUO"(____).
- c) Com o potenciômetro de velocidade do arame na posição 0 (zero) e o gatilho da tocha apertado, ajustar a vazão do gás de proteção ao valor necessário; uma vazão de 12 l/min. é adequada para a maioria das aplicações.
- d) Pré-ajustar o valor da tensão em vazio através da chave seletora conforme a aplicação.
- e) Pré-ajustar a velocidade de alimentação do arame através do potenciômetro de velocidade conforme a aplicação.
- f) Ajustar o tempo de "ANTI-ADERÊNCIA" (anti-stick ou burn-back) a aproximadamente 1/3 da faixa.
- g) Abrir o arco.
- h) Modificar os ajustes acima conforme necessidade para a obtenção do cordão de formato e aspecto desejados.

5.3 Soldagem por ponto ou intermitente

- a) Colocar a chave Liga/Desliga na posição "Liga".
- b) Colocar a chave seletora de modo de soldagem na posição "PONTO" (o o o) ou "INTERMITENTE" (____).
- c) Com o potenciômetro de velocidade do arame na posição 0 (zero) e o gatilho da tocha apertado, ajustar a vazão do gás de proteção ao valor necessário; uma vazão de 12 l/min. é adequada para a maioria das aplicações.
- d) Pré-ajustar o valor da tensão em vazio através da chave seletora conforme a aplicação.
- e) Pré-ajustar a velocidade de alimentação do arame através do potenciômetro de velocidade conforme a aplicação.
- f) Pré-ajustar o tempo de PONTO ou INTERMITENTE através do potenciômetro "TEMPO".
- g) Ajustar o tempo de "ANTI-ADERÊNCIA" (anti-stick ou burn-back) a aproximadamente 1/3 da faixa.

- h) Abrir o arco.
- i) Modificar os ajustes acima conforme necessidade para a obtenção do ponto ou cordão de formato e aspecto desejados.

6 MANUTENÇÃO

A manutenção regular é importante para o funcionamento seguro e confiável.

A manutenção deve ser feita por um técnico treinado e qualificado

Nota!

Todas as condições de garantia do fornecedor deixam de se aplicar se o cliente tentar realizar ele próprio qualquer trabalho no produto durante o período de garantia de forma a reparar quaisquer defeitos.

6.1 Manutenção preventiva

Em condições normais de ambiente de operação, os Smashweld não requerem qualquer serviço especial de manutenção. É apenas necessário limpá-los internamente pelo menos uma vez por mês com ar comprimido sob baixa pressão, seco e isento de óleo.

Após a limpeza com ar comprimido, verificar o aperto das conexões elétricas e a fixação dos componentes. Verificar a eventual existência de rachaduras na isolação de fios ou cabos elétricos, inclusive de soldagem, ou em outros isolantes e substituí-los se defeituosos.

6.2 Manutenção corretiva

Usar somente peças de reposição originais fornecidas por ESAB Ltda. O emprego de peças não originais ou não aprovadas leva ao cancelamento automático da garantia dada.

Peças de reposição podem ser obtidas dos Serviços Autorizados ESAB ou das filiais de Vendas indicadas na última página deste manual. Sempre informar o modelo e o número de série do equipamento considerado.

7 DETECÇÃO DE DEFEITOS

Faça estas verificações e inspeções recomendadas antes de chamar um técnico de assistência autorizado.

Tabela 7.1

| Tipo de defeito | Ação |
|--|--|
| Não há arco elétrico | Verificar se a chave liga/desliga está ligada e se os fusíveis ou disjuntor estão corretos. Verificar se o cabo obra está corretamente ligado Verificar se há alimentação do arame Verificar ajustes de velocidade e modo de soldagem Verificar se a fonte não está sobreaquecida (a lâmpada laranja está acesa) |
| Não há alimentação de arame | Verificar se a roldana de tração corresponde a bitola e tipo de arame utilizado Verificar se o mecanismo de pressão está corretamente ajustado Verificar o ajuste de pressão do miolo freidor Verificar se o arame corre livremente pelo bico de contato da tocha |
| Maus resultados de soldagem | Verificar se o gás de proteção está de acordo com o arame utilizado, flui pelo bocal da tocha e se a vazão está correta Verificar se a velocidade do arame, a tensão ajustada na chave seletora, a chave de modo de soldagem, os tempos de anti-stick e ponto ou intermitente estão corretamente ajustados. |
| A fonte desliga com freqüência e a lâmpada de superaquecimento está acesa | Verificar se o fator de trabalho está sendo respeitado. |
| O arame cola na poça de fusão ou após finalizada a soldagem apresenta um comprimento muito grande de arame no bico de contato da tocha | Verificar o ajuste do tempo de anti-stick |


8 ADQUIRIR PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Os Smashwelds foram construídos e testados conforme as normas. Depois de efetuado o serviço ou reparação é obrigação da empresa reparadora assegurar-se de que o produto não difere do modelo referido.

Os Trabalhos de reparação e elétricos deverão ser efetuados por um técnico autorizado ESAB.

Utilize apenas peças sobressalentes e de desgaste originais da ESAB.

As peças de reposição podem ser encomendadas através do seu concessionário mais próximo ESAB. Consulte a última página desta publicação.

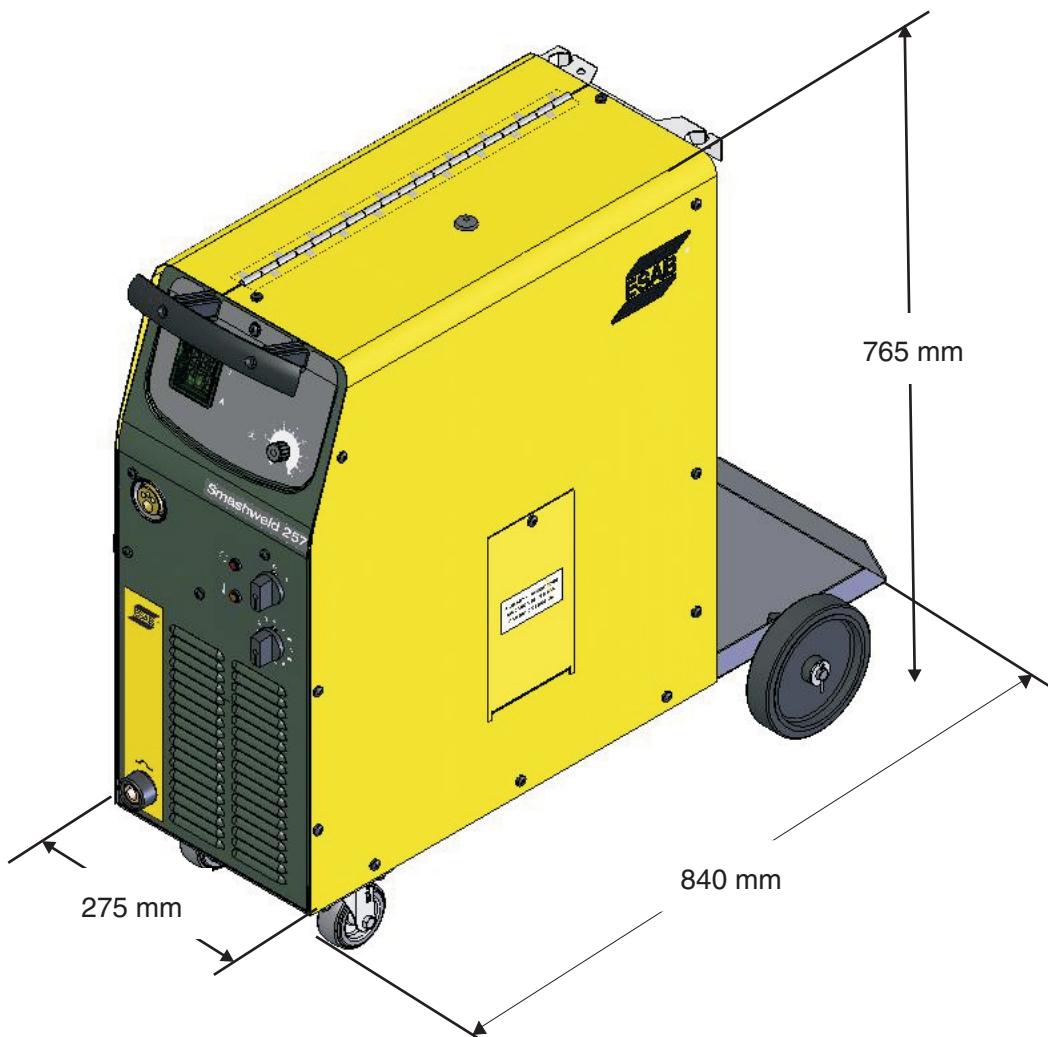9**DIMENSÕES**

10 PARÂMETROS DE SOLDAGEM

Tabela 10.1

| SMASHWELD 187M | T (mm) | d (mm) | Fe Ar+25%CO ₂ | | Inox Ar+2%CO ₂ | |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----|---------------------------|-----|
| | | | 1-19 | 1-7 | 1-19 | 1-7 |
| | 0,8 | 0,6 | 7 | 3 | | |
| | 1,0 | 0,8 | | | | |
| | | 0,9 | | | | |
| | | 1,0 | | | | |
| | 1,5 | 0,6 | 10 | 4 | 8 | 4 |
| | | 0,8 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| | | 0,9 | 5 | 3 | | |
| | | 1,0 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| | | 0,6 | 14 | 6 | 7 | 6 |
| | 2,0 | 0,8 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| | | 0,9 | 7 | 4 | | |
| | | 1,0 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| | | 0,6 | 19 | 7 | | |
| | | 0,8 | 10 | 6 | 8 | 7 |
| | | 0,9 | 9 | 6 | | |
| | | 1,0 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| | | 0,6 | | | | |
| | 5,0 | 0,8 | | | | |
| | 6,0 | 0,9 | 11 | 7 | | |
| | | 1,0 | 8 | 7 | | |
| | | 0,6 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| | 0,8 | 0,8 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| | | 0,9 | 5 | 3 | | |
| | | 1,0 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| | | 0,6 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| | 1,5 | 0,8 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| | | 0,9 | 9 | 6 | | |
| | | 1,0 | 7 | 6 | 5 | 4 |

Tabela 10.2

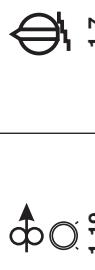
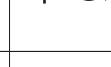
| SMASHWELD 187 | T (mm) | Fe Ar+25%CO ₂ | | Fe CO ₂ 100% | | Inox Ar+2%CO ₂ | |
|------------------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | |  | d (mm) |  | d (mm) |  | d (mm) |
| 0,8 | 0,6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 13 | 3 |
| | 0,8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 |
| | 0,9 | 7 | 2 | 5 | 2 | | |
| 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | | | | |
| | 0,6 | 13 | 3 | 11 | 3 | | |
| | 0,8 | 10 | 3 | 8 | 3 | | |
| 1,5 | 0,9 | 9 | 3 | 7 | 3 | | |
| | 1,0 | 7 | 3 | 6 | 3 | | |
| | 0,6 | 15 | 4 | 13 | 4 | | |
| 2,0 | 0,8 | 11 | 4 | 9 | 4 | | |
| | 0,9 | 10 | 4 | 8 | 4 | | |
| | 1,0 | 8 | 4 | 7 | 4 | | |
| 3,0 | 0,6 | 16 | 5 | 15 | 6 | | |
| | 0,8 | 12 | 5 | 12 | 6 | | |
| | 0,9 | 11 | 5 | 9 | 5 | | |
| 4,0 | 1,0 | 10 | 5 | 9 | 5 | | |
| | 0,6 | | | | | | |
| | 5,0 | 19 | 7 | 13 | 7 | | |
| 6,0 | 0,8 | 17 | 7 | 15 | 7 | | |
| | 0,9 | 11 | 6 | 10 | 6 | | |
| | 1,0 | | | | | | |
| 7,0 | 0,6 | 13 | 3 | 11 | 3 | | |
| | 0,8 | 10 | 3 | 8 | 3 | | |
| | 0,9 | 9 | 3 | 7 | 3 | | |
| 8,0 | 1,0 | 7 | 3 | 6 | 3 | | |
| | 0,6 | | | | | | |
| | 9,0 | 11 | 5 | 12 | 6 | | |
| 10,0 | 0,8 | 12 | 5 | 9 | 5 | | |
| | 0,9 | 10 | 5 | 9 | 5 | | |
| | 1,0 | | | | | | |
| 11,0 | 1,5 | | | | | | |
| | 0,8 | | | | | | |
| | 0,9 | | | | | | |
| 12,0 | 1,0 | | | | | | |
| | 0,6 | | | | | | |
| | 1,5 | | | | | | |

Tabela 10.3

| SMASHWELD 257 | T (mm) | Fe Ar+25%CO ₂ | | Fe CO ₂ 100% | | Inox Ar+2%CO ₂ | | AlMg Ar 100% | | AlSi Ar 100% | |
|---|--------|--------------------------|------|-------------------------|------|---------------------------|------|--------------|------|--------------|------|
| | | d (mm) | 1-19 | 1-10 | 1-19 | 1-10 | 1-19 | 1-10 | 1-19 | 1-10 | 1-19 |
|  | 0,8 | 0,6 | 12 | 4 | | | | | | | |
| | 1,0 | 0,8 | 7 | 3 | 5 | 3 | | | | | |
| | | 0,9 | 7 | 2 | 5 | 2 | | | | | |
| | | 1,0 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | | | |
| | | 0,6 | 15 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | 1,5 | 0,8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | | | |
| | | 0,9 | 8 | 3 | 7 | 3 | | | | | |
| | | 1,0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | | | |
| | | 0,6 | 18 | 6 | | | 16 | 4 | | | |
| | | 2,0 | 0,8 | 15 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 10 | 2 |
| | | | 0,9 | 9 | 4 | 8 | 4 | | | | |
|  | | 1,0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | | | |
| | | 0,6 | | | | | | | | | |
| | | 3,0 | 0,8 | 16 | 8 | 14 | 8 | 15 | 6 | | |
| | | 4,0 | 0,9 | 11 | 6 | 10 | 6 | | | | |
| | | | 1,0 | 10 | 6 | 9 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 |
| | | | | 0,6 | | | | | | | |
|  | 5,0 | 0,8 | 19 | 9 | 16 | 9 | 17 | 7 | | | |
| | 6,0 | 0,9 | 18 | 8 | 17 | 8 | | | | | |
| | | 1,0 | 14 | 8 | 12 | 8 | 11 | 7 | | | |
| | | | 0,6 | 15 | 5 | 15 | 5 | 13 | 3 | | |
| | | 0,8 | 0,8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | | |
| | | | 0,9 | 8 | 3 | 7 | 3 | | | | |
|  | 1,0 | 1,0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | | | |
| | | 0,6 | | | | | | | | | |
| | | 1,5 | 0,8 | 16 | 8 | 14 | 8 | 13 | 4 | | |
| | | | 0,9 | 11 | 6 | 10 | 6 | | | | |
| | | | 1,0 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |

11 PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tabela 11.1

| Item | Quant. SW 187M | Quant. SW 187 | Quant. SW 257 | Código | Descrição | Nota |
|------|-------------------|------------------|------------------|---------|--|------|
| AA1 | 1 | 1 | 1 | 0906504 | Painel frontal | |
| AA2 | 1 | 1 | 1 | 0906548 | Etiqueta terminal de saída | |
| AA3 | 1 | 1 | | 0906546 | Etiqueta das chaves Smashweld 187M/187 | |
| | | | 1 | 0906550 | Etiqueta das chaves 257 | |
| AA4 | 1 | | | 0906545 | Etiqueta Smashweld 187M | |
| | | 1 | | 0906547 | Etiqueta Smashweld 187 | |
| | | | 1 | 0906549 | Etiqueta Smashweld 257 | |
| AA5 | 1 | 1 | 1 | 0900883 | Protetor plástico do Euroconector | |
| AA6 | 1 | 1 | 1 | 0901296 | Botão do potenciômetro | |
| AA7 | 1 | 1 | 1 | 0906544 | Etiqueta frontal | |
| AA8 | 1 | 1 | 1 | 0901813 | Visor para instrumento | |
| AA9 | 1 | 1 | 1 | 0906513 | Alça | |
| AA10 | 1 | 1 | 1 | 0906510 | Dobradiça da tampa | |
| AA11 | 1 | 1 | 1 | 0906488 | Lateral direita | |
| AA12 | 1 | | | 0906718 | Tampa de mudança de tensão Smashweld 187M | |
| | | 1 | 1 | 0906496 | Tampa de mudança de tensão Smashweld 187/257 | |
| AA13 | 12 | 12 | 12 | ----- | Parafuso de fechamento M6 x 12 | |
| AA14 | 1 | 1 | 1 | 0906717 | Tampão de borracha | |

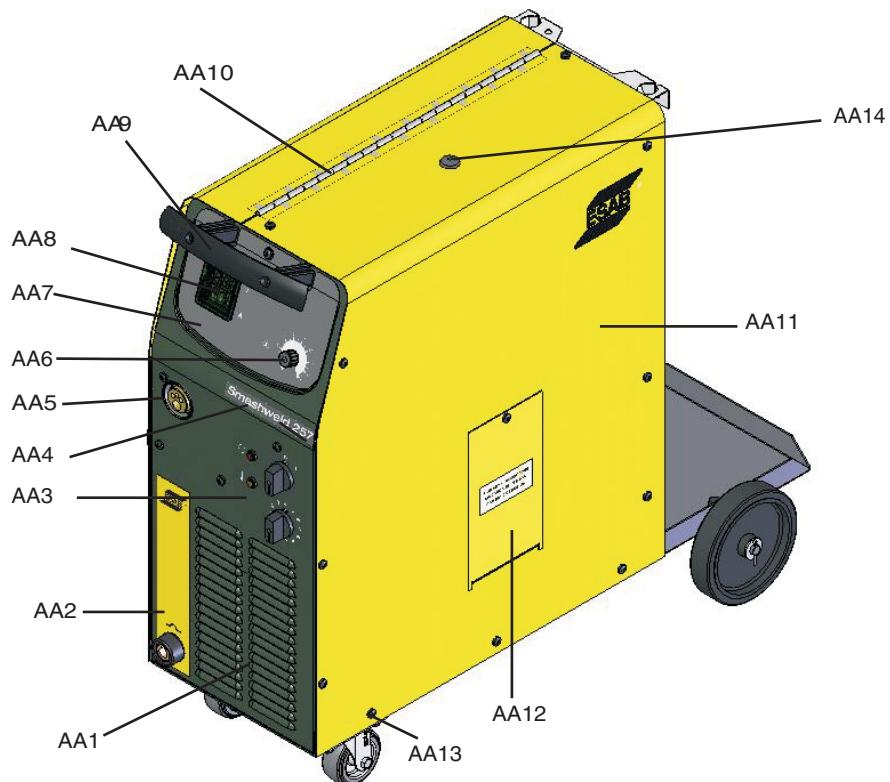


Tabela 11.2

| Item | Quant. SW 187M | Quant. SW 187 | Quant. SW 257 | Código | Descrição | Nota |
|------|-------------------|------------------|------------------|---------|--|------|
| AB1 | 1 | 1 | 1 | 0906502 | Painel traseiro | |
| AB2 | 1 | 1 | 1 | 0906489 | Lateral esquerda superior | |
| AB3 | 7 | 7 | 7 | ----- | Parafuso de fechamento M6 x 12 | |
| AB4 | 1 | 1 | 1 | 0906487 | Lateral esquerda inferior | |
| AB5 | 2 | 2 | 2 | 0906514 | Rodízio giratório | |
| AB6 | 4 | 4 | 4 | ----- | Parafuso de travamento do suporte M6 x 12 | |
| AB7 | 2 | 2 | 2 | ----- | Pino de travamento | |
| AB8 | 2 | 2 | 2 | 0901474 | Roda | |
| AB9 | 4 | 4 | 4 | ----- | Arruela | |
| AB10 | 1 | 1 | 1 | 0906521 | Eixo | |
| AB11 | 1 | 1 | 1 | 0906557 | Suporte de fixação do eixo | |
| AB12 | 1 | 1 | 1 | 0906500 | Base | |
| AB12 | 1 | 1 | 1 | 0903460 | Mangueira do gás (adquirida por metro) | |
| AB13 | 2 | 2 | 2 | 0906725 | Batente interno de silicone da lateral esquerda superior | |
| AB14 | 1 | 1 | 1 | 0908227 | Suporte de guarda do olhal | |
| AB15 | 1 | 1 | 1 | 0901184 | Corrente do suporte do cilindro | |

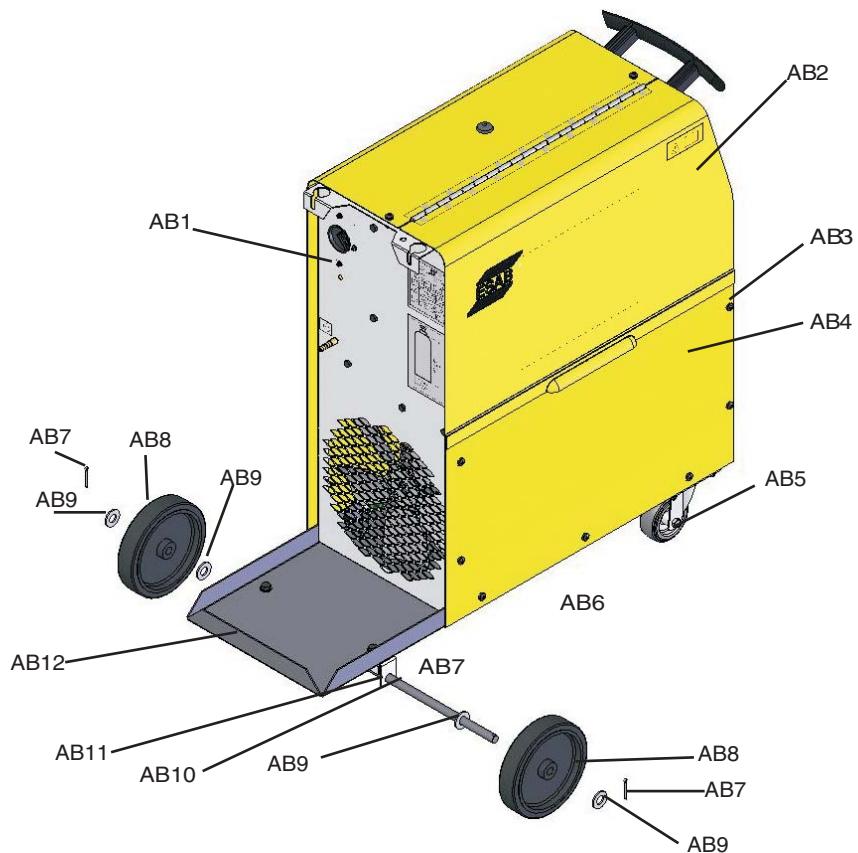


Tabela 11.3

| Item | Quant. SW 187M | Quant. SW 187 | Quant. SW 257 | Código | Descrição | Nota |
|------|-------------------|------------------|------------------|---------|---|------------------|
| AC1 | 1 | 1 | 1 | 0901884 | Engate rápido fêmea | |
| AC2 | 1 | 1 | 1 | 0906520 | Euroconector | Inclui AC3 |
| AC3 | 1 | 1 | 1 | 0905935 | Conjunto de contatos para Euroconector | |
| AC4 | 1 | 1 | 1 | 0900154 | Potenciômetro de velocidade | |
| AC5 | 1 | 1 | 1 | 0900329 | Lâmpada piloto vermelha | |
| AC6 | 1 | 1 | 1 | 0906555 | Chave liga/desliga | |
| AC7 | 1 | | | 0906511 | Chave seletora de tensão Smashweld 187M | 7 pos.monof. |
| | | 1 | | 0906526 | Chave seletora de tensão Smashweld 187 | 7 pos.trifasica |
| | | | 1 | 0906553 | Chave seletora de tensão Smashweld 257 | 10 pos.trifasica |
| AC8 | 1 | 1 | 1 | 0901878 | Lâmpada indicadora sobreaquecimento | |

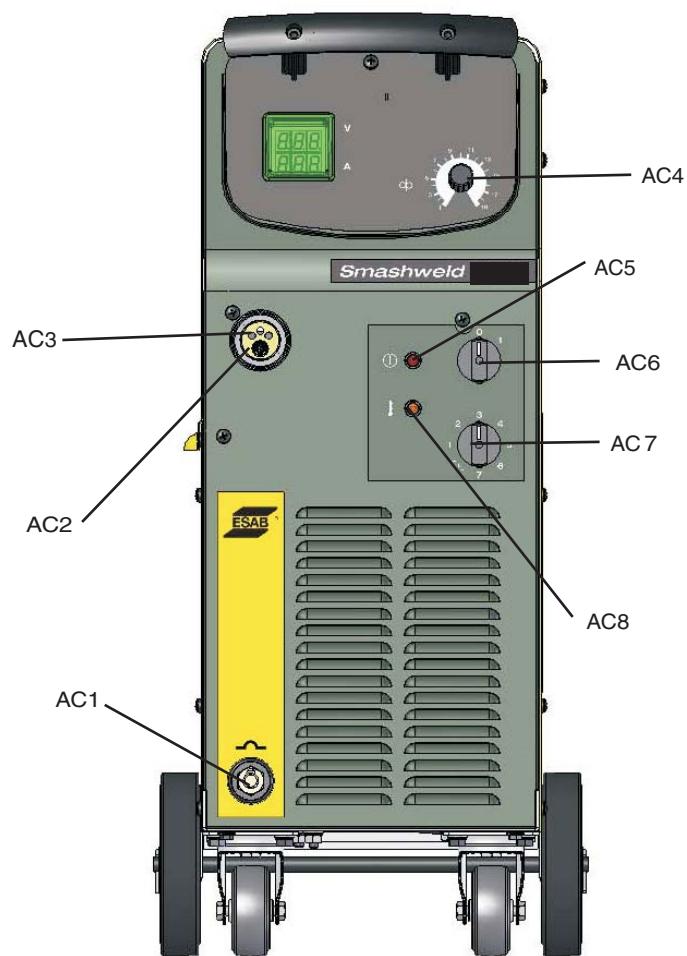


Tabela 11.4

| Item | Quant. SW 187M | Quant. SW 187 | Quant. SW 257 | Código | Descrição | Nota |
|------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------|------|
| AD1 | 1 | 1 | 1 | 0906501 | Bandeja | |
| AD2 | 1 | 1 | 1 | 0906515 | Circuito eletrônico | |
| AD3 | 1 | | 1 | 0900918 | Contator | |
| | | | | 0901525 | | |
| AD4 | 1 | 1 | 1 | 0902339 | Prensa cabo | |
| AD5 | 1 | 1 | 1 | 0906705 | Válvula solenóide | |
| AD6 | 1 | 1 | 1 | 0906516 | Transformador auxiliar | |
| AD7 | 1 | 1 | 1 | 0901551 | Olhal de levantamento | |
| AD8 | 1 | 1 | 1 | 0906720 | Trilho suporte do contator | |

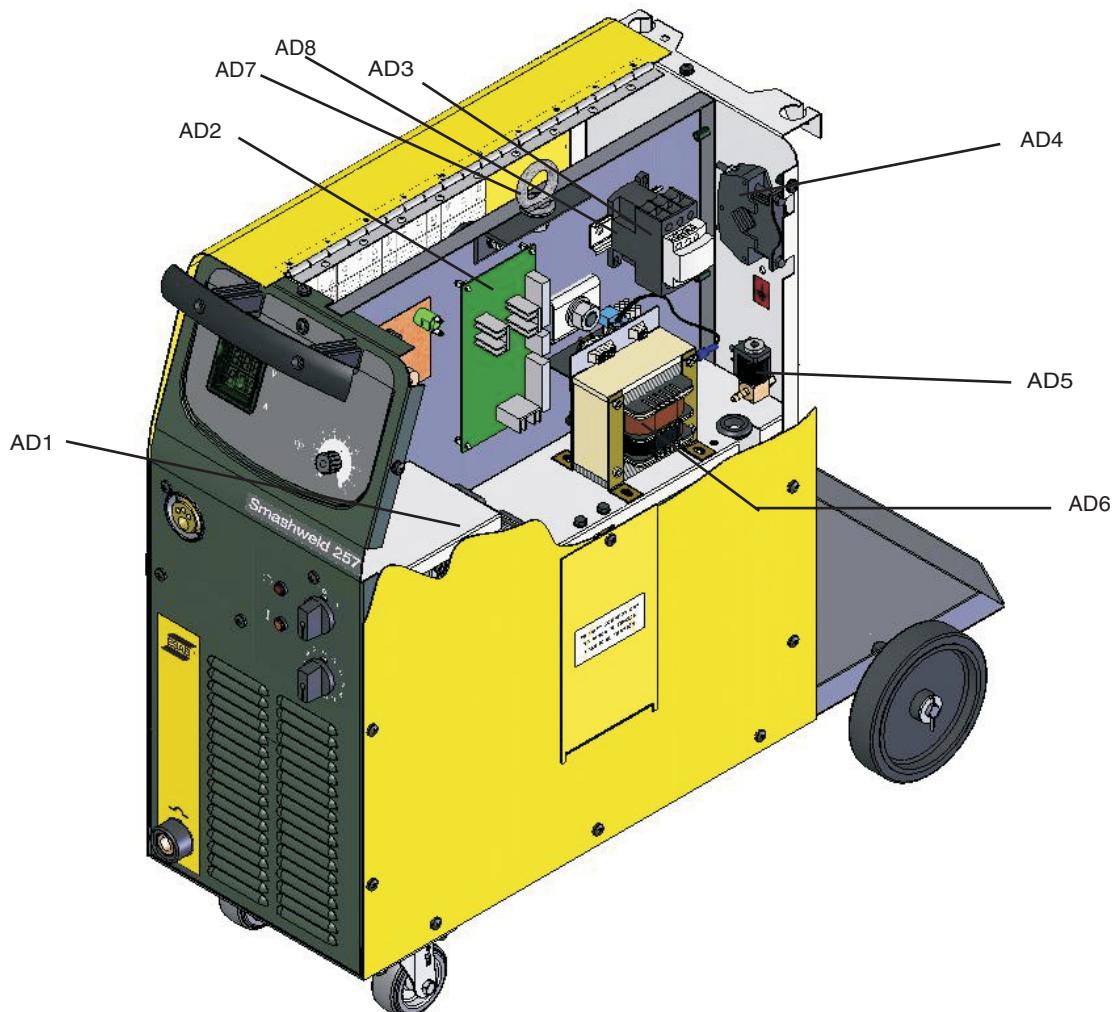


Tabela 11.5

| Item | Quant. SW 187M | Quant. SW 187 | Quant. SW 257 | Código | Descrição | Nota |
|------|-------------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------|------------------|
| AE1 | 1 | 1 | 1 | 0905219 | Trava do miolo freidor | |
| AE2 | 1 | 1 | 1 | 0904127 | Miolo freidor | Inclui AE1 |
| AE3 | 1 | 1 | 1 | 0906523 | Etiqueta | |
| AE4 | 1 | 1 | 1 | 0900154 | Potenciômetro tempo | |
| AE5 | 2 | 2 | 2 | 0901296 | Botão | |
| AE6 | 1 | 1 | 1 | 0906722 | Interruptor | |
| AE7 | 1 | 1 | 1 | 0906724 | Chave seletora de modo | |
| AE8 | 1 | 1 | 1 | 0901246 | Potenciômetro burn back | |
| AE9 | 1 | 1 | 1 | 0901881 | Circuito eletrônico Volt/Amp. | |
| AE10 | 1 | 1 | 1 | 0906890 | Suporte do Circ. Volt/Amp. | |
| AE11 | 1 | 1 | 1 | 0906556 | Suporte do Euroconector | |
| AE12 | 1 | 1 | 1 | 0900261 | Guia de saída do arame | Peça de desgaste |
| AE13 | 1 | 1 | 1 | 0907912 | Mecanismo de avanço de arame | Ver tabela 11.12 |
| AE14 | 1 | 1 | 1 | 0906476 | Motoredutor | |
| AE15 | 1 | 1 | 1 | 0906505 | Intermediária | |
| AE16 | 1 | 1 | 1 | 0901381 | Conjunto de escovas motoredutor | |

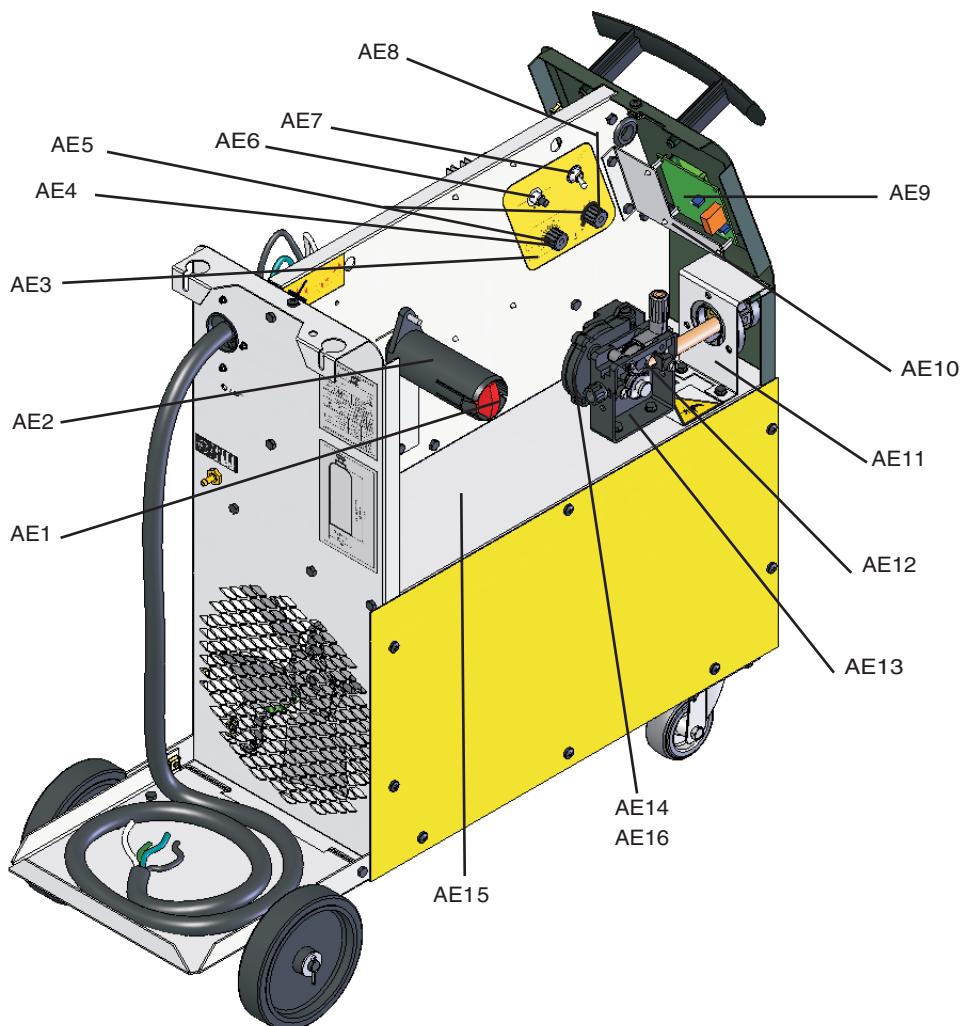


Tabela 11.6

| Item | Quant. SW 187M | Código | Descrição | Nota |
|------|-------------------|---------|--|--------------|
| AF1 | 1 | 0903132 | Resistor 1R1 x 50 W | |
| AF2 | 1 | 0906509 | Bobina do transformador Smashweld 187M | |
| AF3 | 1 | 0906508 | Transformador principal Smashweld 187M | |
| AF4 | 1 | 0902039 | Termostato da ponte retificadora | |
| AF5 | 1 | 0906519 | Ponte retificadora | |
| AF6 | 1 | 0906518 | Chicote de controle Smashweld 187M | Não mostrado |
| AF7 | 1 | 0906517 | Chicote de potência | Não mostrado |

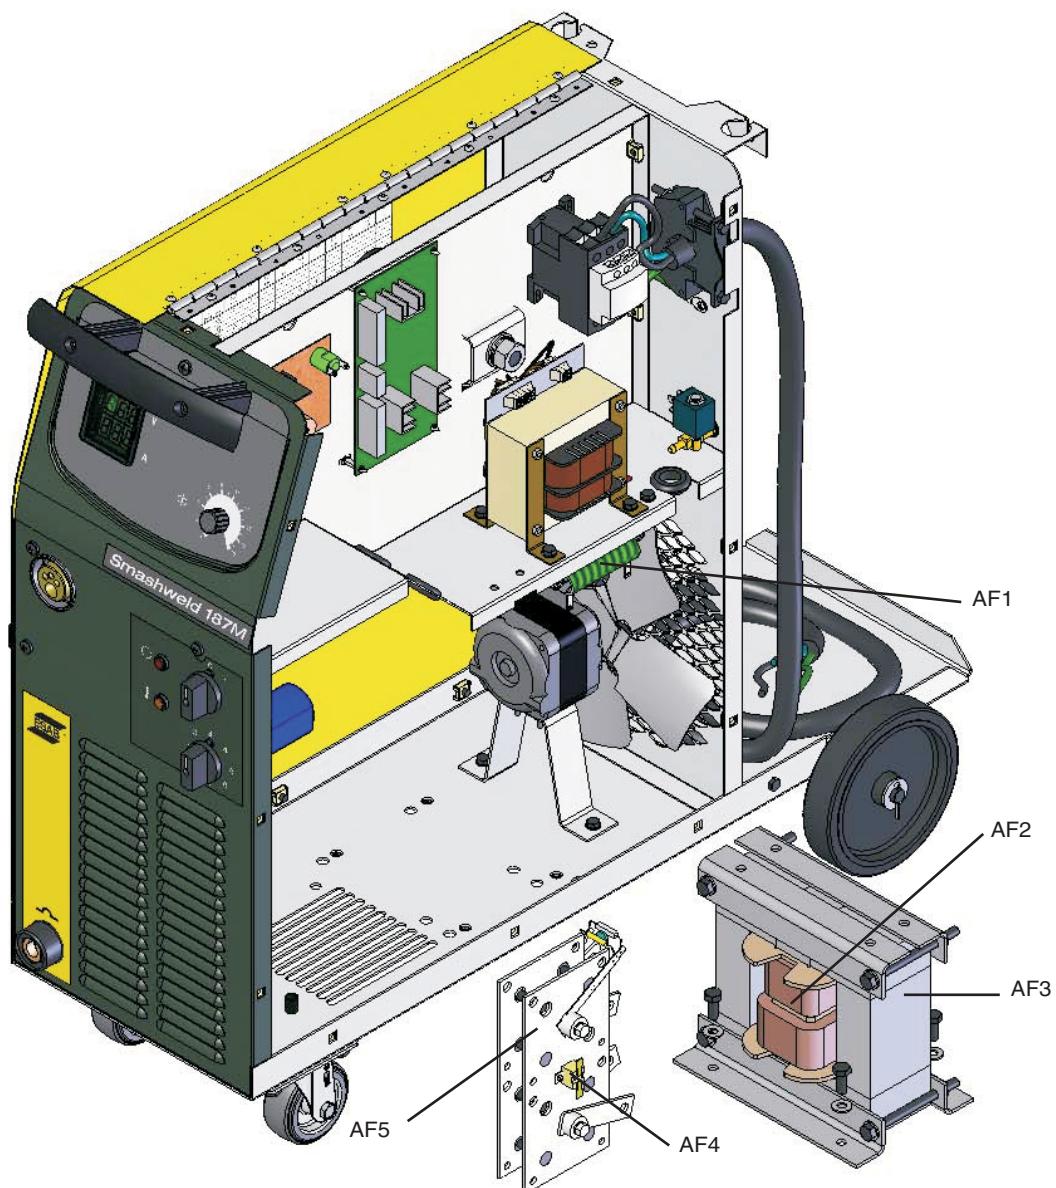


Tabela 11.7

| Item | Quant. SW 187M | Código | Descrição | Nota |
|------|-------------------|---------|--------------------------------|------|
| AG1 | 1 | 0903123 | Cabo de entrada | 3 m |
| AG2 | 1 | 0906507 | Tampa dos componentes | |
| AG3 | 1 | 0902006 | Shunt de medição | |
| AG4 | 1 | 0900075 | Terminal | |
| AG5 | 1 | 0900557 | Indutor | |
| AG6 | 1 | 0906552 | Suporte da ponte retificadora | |
| AG7 | 1 | 0902972 | Motor do ventilador | |
| AG8 | 1 | 0906506 | Suporte do motor do ventilador | |
| AG9 | 1 | 0902973 | Hélice do ventilador | |

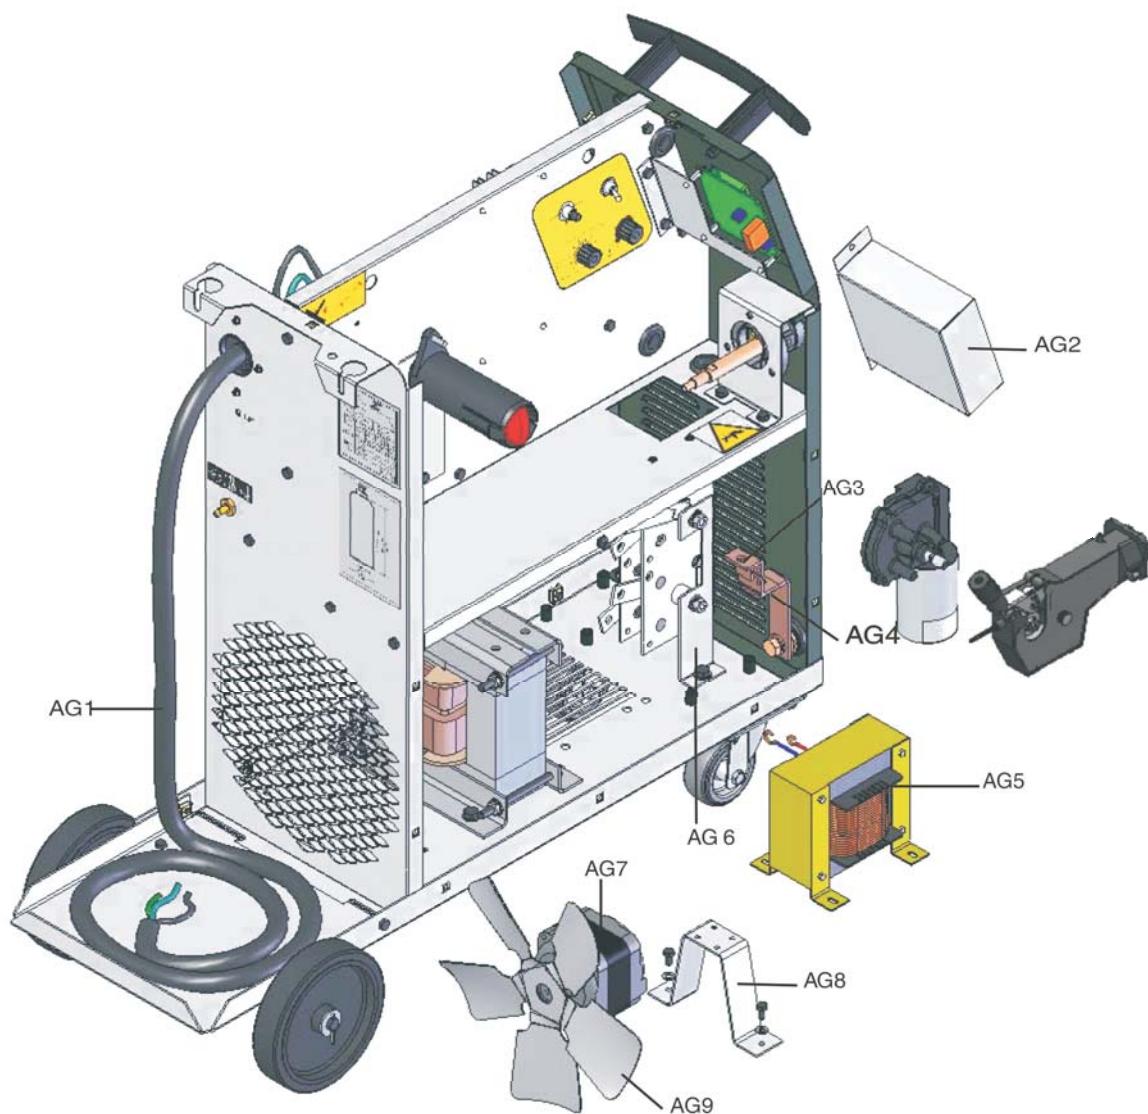


Tabela 11.8

| Item | Quant. SW 187 | Código | Descrição | Nota |
|------|------------------|---------|---------------------------------------|--------------|
| AH1 | 1 | 0903132 | Resistor 1R1 x 50 W | |
| AH2 | 1 | 0906529 | Transformador principal Smashweld 187 | |
| AH3 | 1 | 0906530 | Bobina Primária "A" | |
| AH4 | 1 | 0906531 | Bobina Primária "B" | |
| AH5 | 1 | 0906532 | Bobina Primária "C" | |
| AH6 | 1 | 0906533 | Bobina Secundária "A" | |
| AH7 | 1 | 0906534 | Bobina Secundária "B" | |
| AH8 | 1 | 0906535 | Bobina Secundária "C" | |
| AH9 | 1 | 0902344 | Borne de mudança de tensão | |
| AH10 | 1 | ----- | Etiqueta | |
| AH11 | 1 | 0902039 | Termostato da ponte retificadora | |
| AH12 | 1 | 0906536 | Ponte retificadora | |
| AH13 | 1 | 0906528 | Chicote de controle Smashweld 187 | Não mostrado |
| AH14 | 1 | 0906721 | Chicote de potência | Não mostrado |

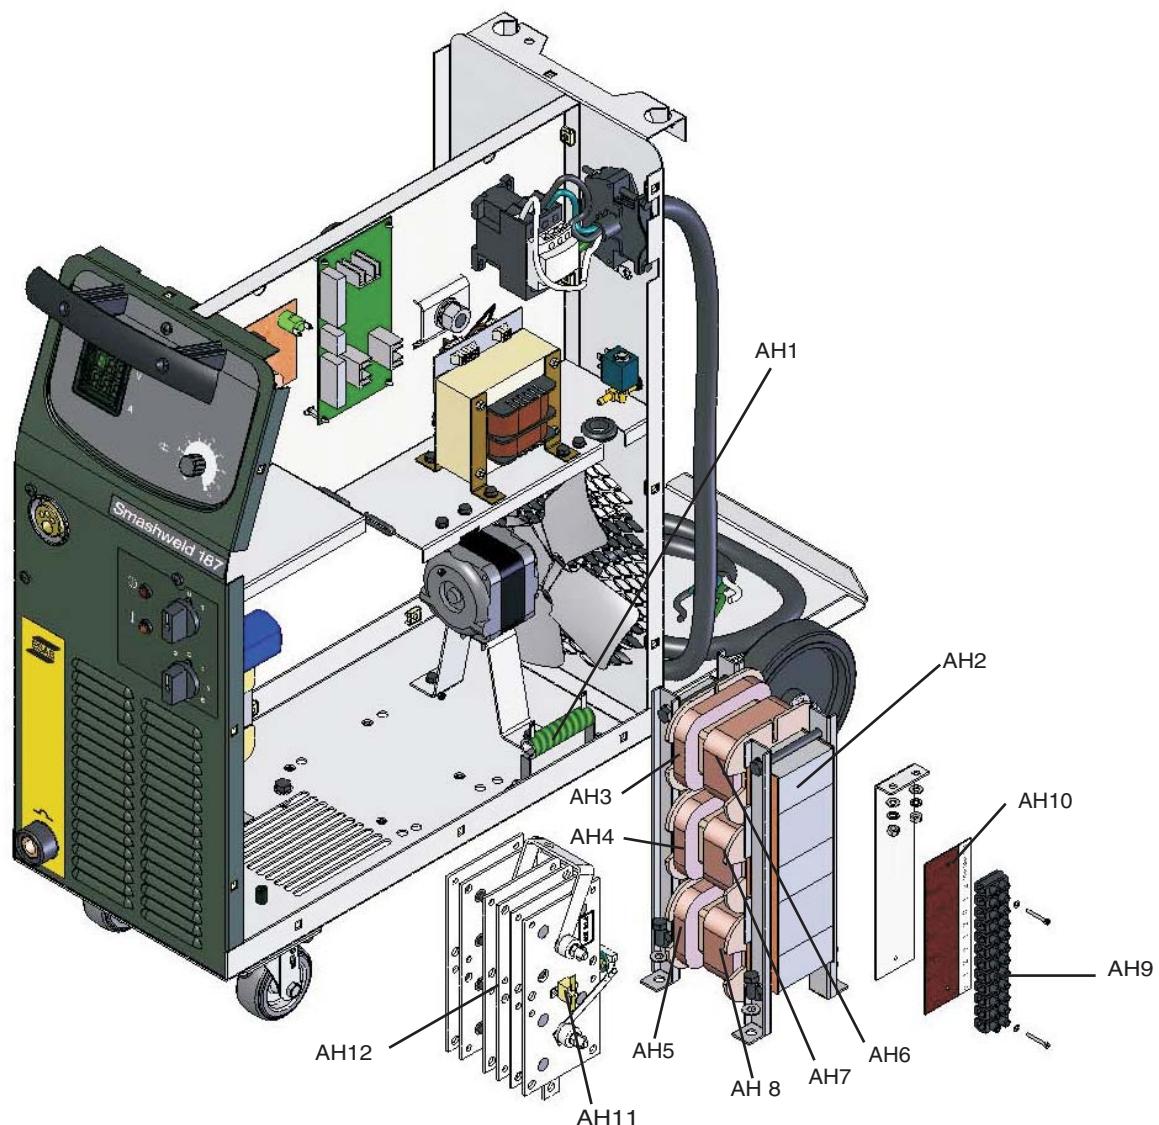


Tabela 11.9

| Item | Quant. SW 187 | Código | Descrição | Nota |
|------|------------------|---------|--------------------------------|------|
| AI1 | 1 | 0906573 | Cabo de entrada | 3 m |
| AI2 | 1 | 0906507 | Tampa dos componentes | |
| AI3 | 1 | 0902006 | Shunt de medição | |
| AI4 | 1 | 0900075 | Terminal | |
| AI5 | 1 | 0906524 | Indutor | |
| AI6 | 1 | 0906552 | Suporte da ponte retificadora | |
| AI7 | 1 | 0902972 | Motor do ventilador | |
| AI8 | 1 | 0906506 | Suporte do motor do ventilador | |
| AI9 | 1 | 0902973 | Hélice do ventilador | |

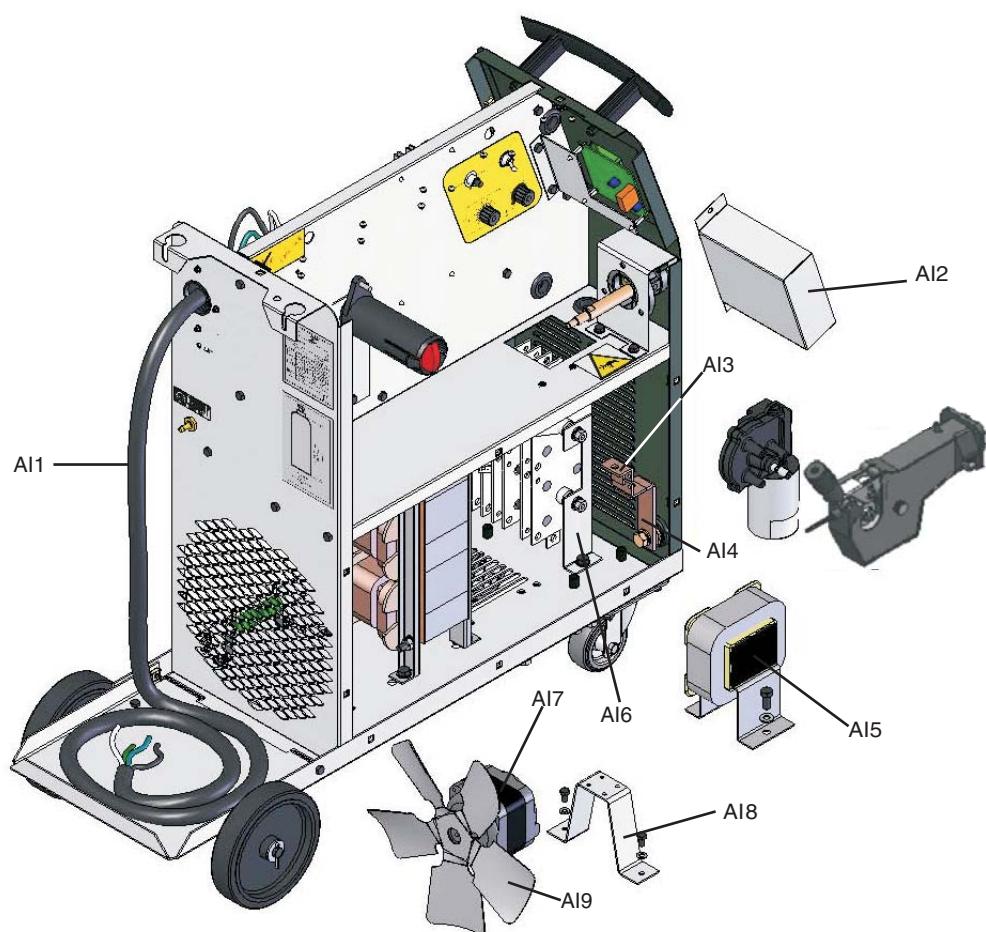


Tabela 11.10

| Item | Quant. SW 257 | Código | Descrição | Nota |
|------|------------------|---------|---------------------------------------|--------------|
| AJ1 | 1 | 0903132 | Resistor 1R1 x 50 W | |
| AJ2 | 1 | 0906537 | Transformador principal Smashweld 257 | |
| AJ3 | 1 | 0906538 | Bobina Primária/Secundária "A" | |
| AJ4 | 1 | 0906539 | Bobina Primária/Secundária "B" | |
| AJ5 | 1 | 0906540 | Bobina Primária/Secundária "C" | |
| AJ6 | 1 | 0902344 | Borne de mudança de tensão | |
| AJ7 | 1 | ----- | Etiqueta | |
| AJ8 | 1 | 0902039 | Termostato da ponte retificadora | |
| AJ9 | 1 | 0906536 | Ponte retificadora | |
| AJ10 | 1 | 0907076 | Chicote de controle Smashweld 257 | Não mostrado |
| AJ11 | 1 | 0906527 | Chicote de potência | Não mostrado |

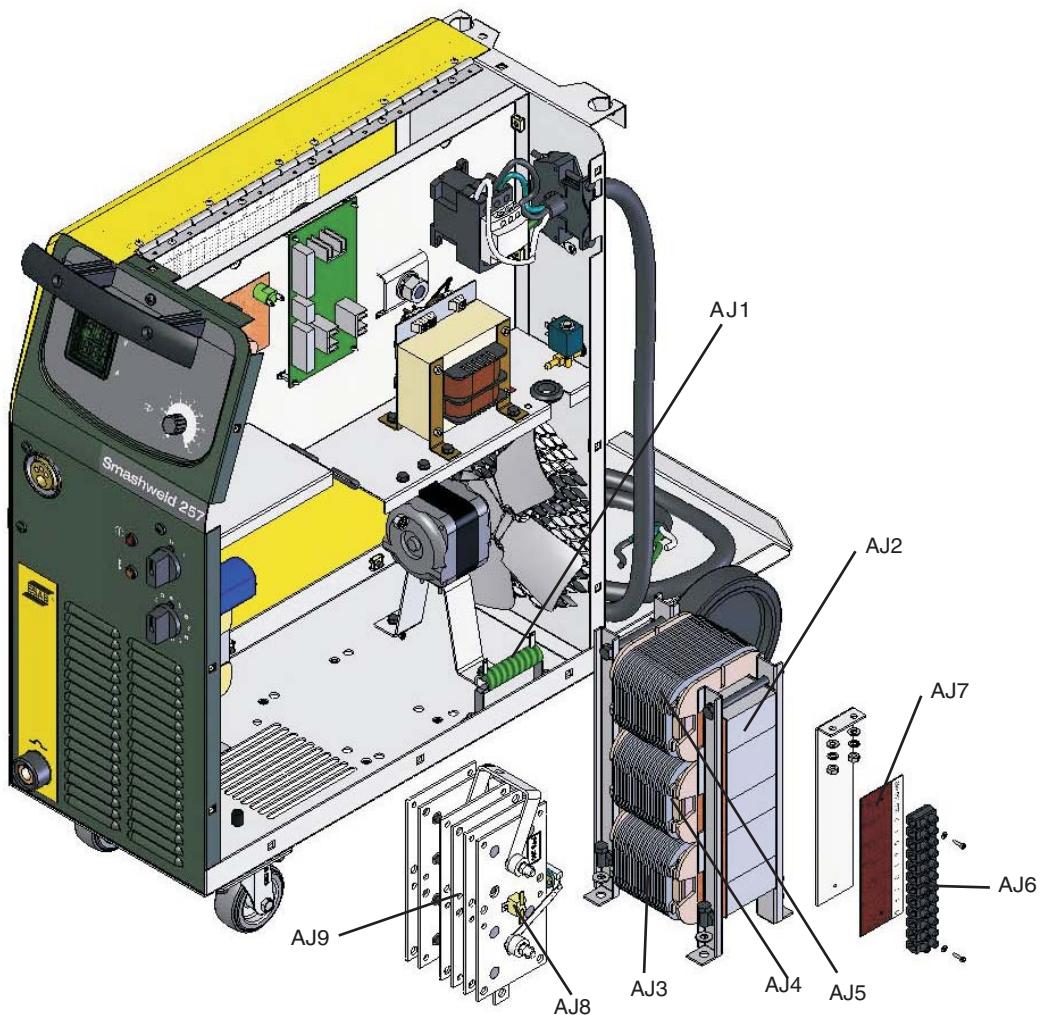


Tabela 11.11

| Item | Quant. SW 257 | Código | Descrição | Nota |
|------|------------------|---------|--------------------------------|------|
| AL1 | 1 | 0906573 | Cabo de entrada | 3 m |
| AL2 | 1 | 0906507 | Tampa dos componentes | |
| AL3 | 1 | 0902006 | Shunt de medição | |
| AL4 | 1 | 0900075 | Terminal | |
| AL5 | 1 | 0906524 | Indutor | |
| AL6 | 1 | 0906552 | Suporte da ponte retificadora | |
| AL7 | 1 | 0902972 | Motor do ventilador | |
| AL8 | 1 | 0906506 | Suporte do motor do ventilador | |
| AL9 | 1 | 0902973 | Hélice do ventilador | |


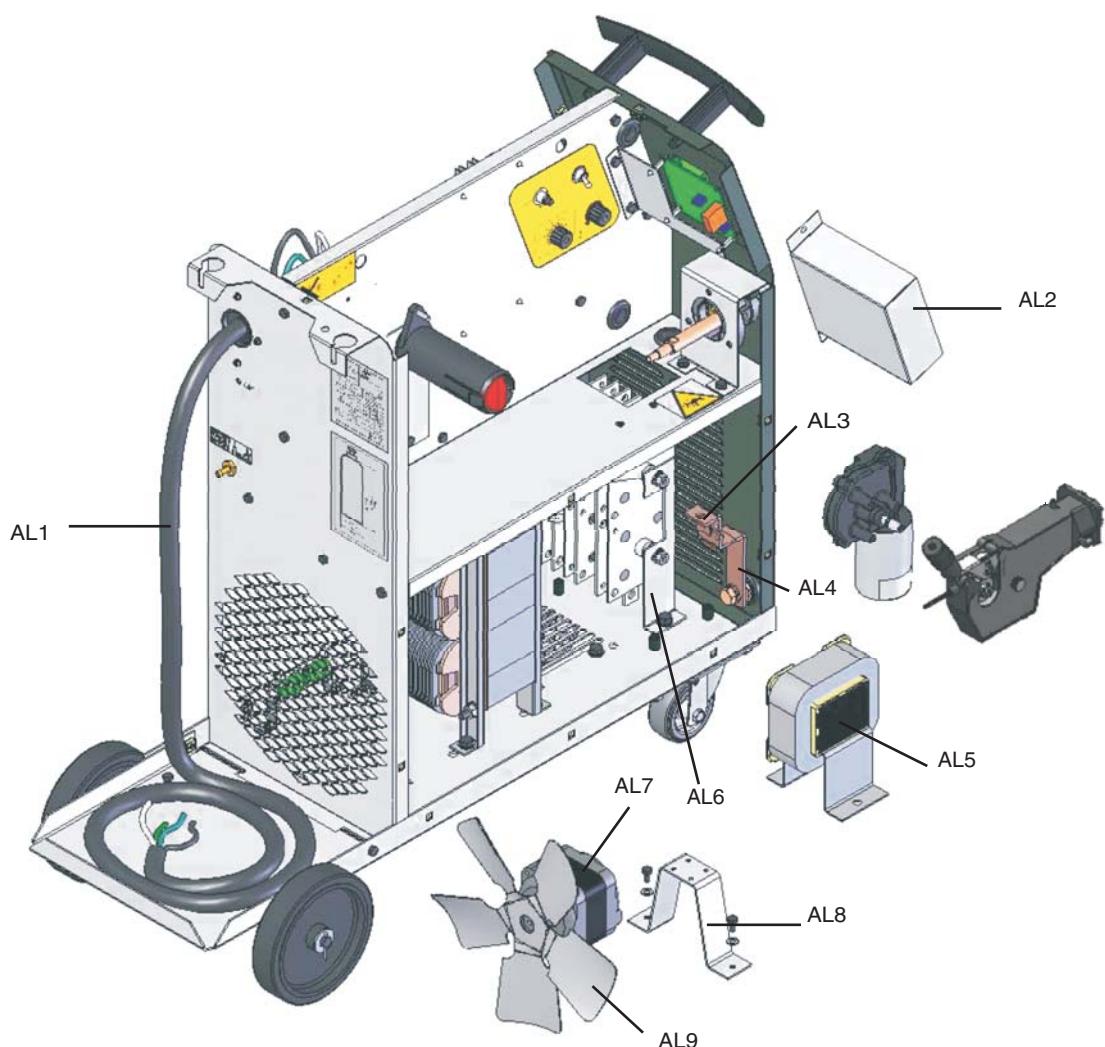


Tabela 11.12

| Item | Quant. | Código | Descrição | Nota |
|------|--------|------------|---|------------------|
| AM1 | 1 | Tabela 4.2 | Roldana de tração | Peça de desgaste |
| AM2 | 1 | 0900005 | Parafuso de fixação da roldana | |
| AM3 | 1 | 0907453 | Conjunto espaçador da roldana de pressão | |
| AM4 | 1 | 0901712 | Rolamento | Peça de desgaste |
| AM5 | 1 | 0901362 | Eixo da roldana de pressão | Peça de desgaste |
| AM6 | 1 | 0906417 | Braço de pressão | |
| AM7 | 1 | 0907287 | Pino braço travamento | |
| AM8 | 1 | 0907327 | Mola do braço de pressão | |
| AM9 | 1 | 0907340 | Guia espiral | |
| AM10 | 1 | 0907286 | Braço transmissor de pressão | |
| AM11 | 1 | 0907285 | Pino do suporte do dispositivo de pressão | |
| AM12 | 1 | 0907288 | Parafuso de travamento da chapa de proteção | |
| AM13 | 1 | 0907885 | Chapa de proteção | |
| AM14 | 2 | ----- | Porca de fixação do mecanismo | M6 |
| AM15 | 1 | ----- | Parafuso de fixação do conector | M8 x 20 |
| AM16 | 1 | ----- | Arruela lisa | |
| AM17 | 1 | 0907283 | Bucha de latão do euro-conector | |
| AM18 | 1 | ----- | Porca sextavada | M5 |
| AM19 | 1 | 0907280 | Gabinete alimentador | |
| AM20 | 1 | 0907281 | Porca do euro-conector | |
| AM21 | 2 | 0905935 | Pino de comando fêmea | |
| AM22 | 1 | 0907282 | Bico de saída do arame | |
| AM23 | 1 | 0907289 | Tubo guia de saída do arame | Peça de desgaste |
| AM24 | 1 | ----- | Anel O'ring | 2,5 x 23 |

Nota: As peças de desgaste são aquelas que sofrem um desgaste normal com a utilização do equipamento e devem ser substituídas sempre que o seu desgaste prejudicar a alimentação do arame.

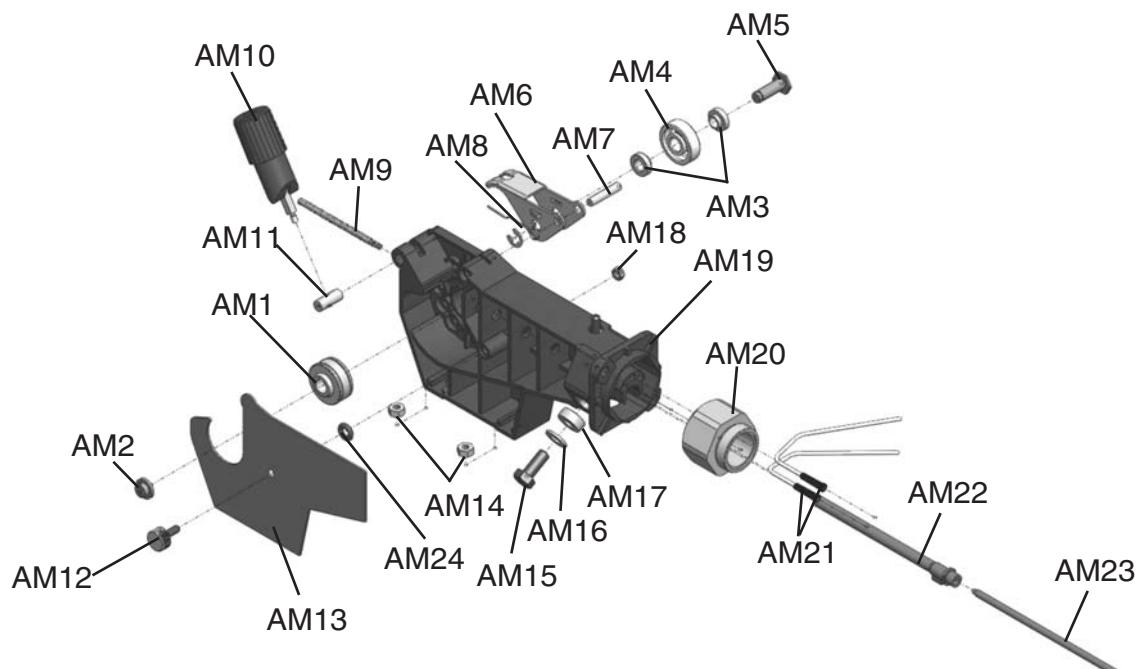

12 ACESSÓRIOS


Tabela 12.1

| | |
|---|---------|
| Tocha MXL 200 – 3 metros Mistura 170 A/35%, CO ₂ 200A/35% Arame 0,6-1,0 mm | 0905980 |
| Tocha MXL 270 – 3 metros Mistura 260 A/35%, CO ₂ 270A/35% Arame 0,8-1,2 mm | 0905981 |
| Suporte magnético para tocha | 0903916 |
| Máscara Eye-Tech | 0701324 |
| Cabo obra para Smashweld 187M, 187 e 257 | 0903632 |

13 ESQUEMAS ELÉTRICOS

Smashweld 187M

ESQUEMA ELÉTRICO K31

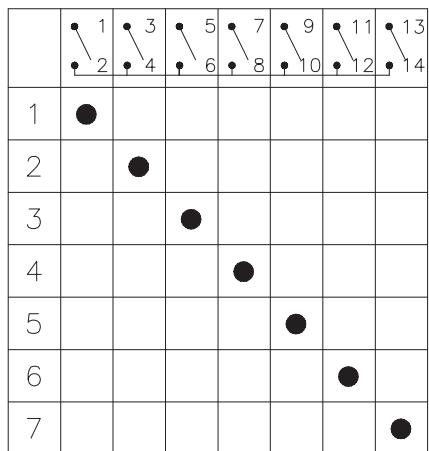


LEGENDA


- INDICAÇÃO CONTATO FECHADO

CHAVE SELETORA DE MODO


CONTINUO

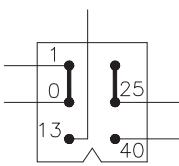


INTERMITENTE

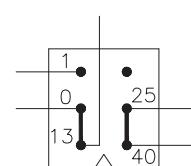


PONTO

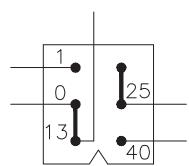

K9
TRANSFORMADOR AUXILIAR

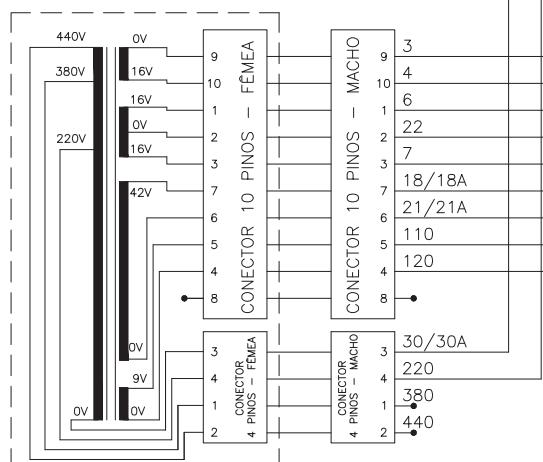


K1 TRANSFORMADOR PRINCIPAL

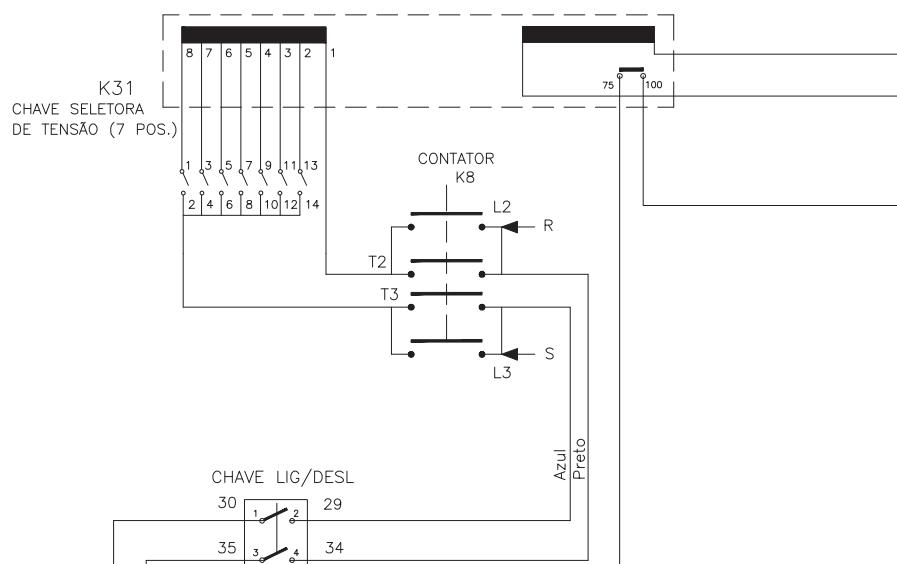


CHAVE LIG/DESL

30 29
35 34
K6


Azul
Preto

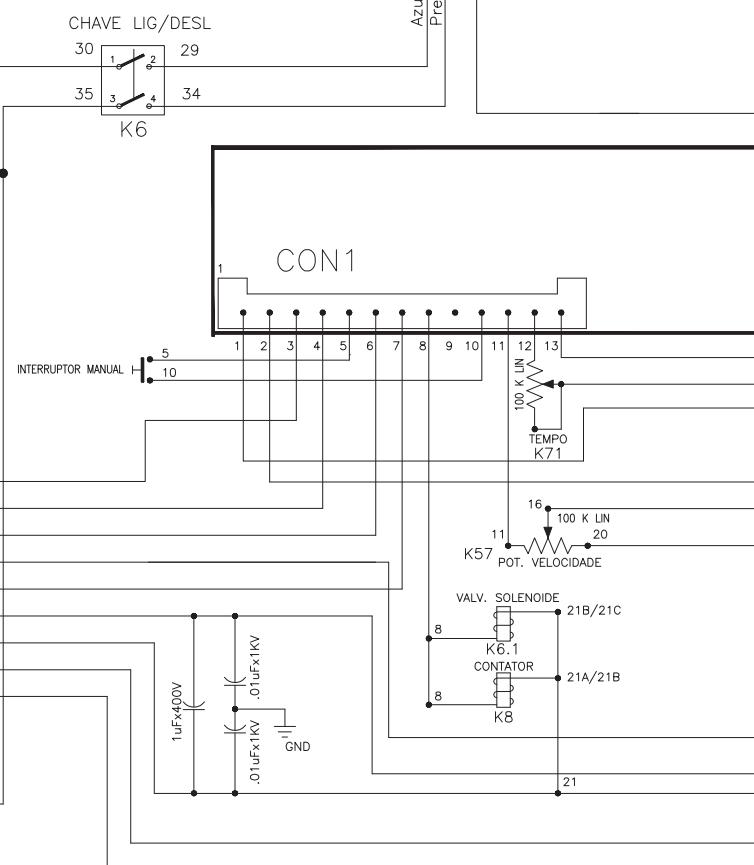

CONECTOR 10 PINOS CONECTOR 4 PINOS CONECTOR 8 PINOS

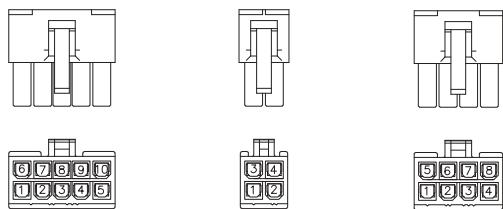


K2 PONTE RETIFICADORA

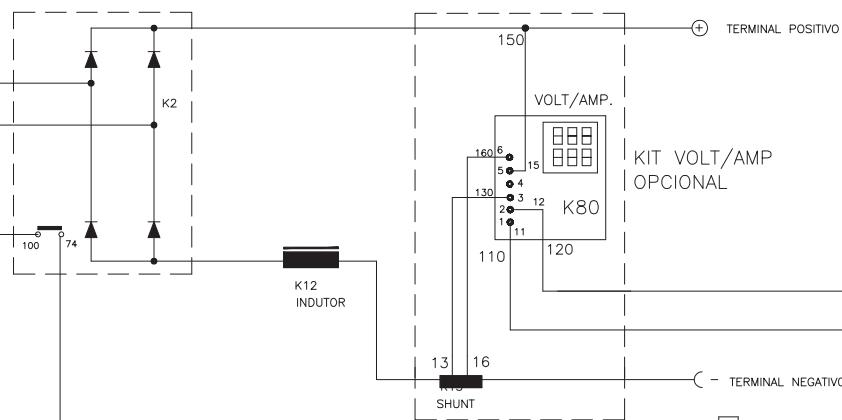

TERMINAL POSITIVO


KIT VOLT/AMP
OPCIONAL

C - TERMINAL NEGATIVO

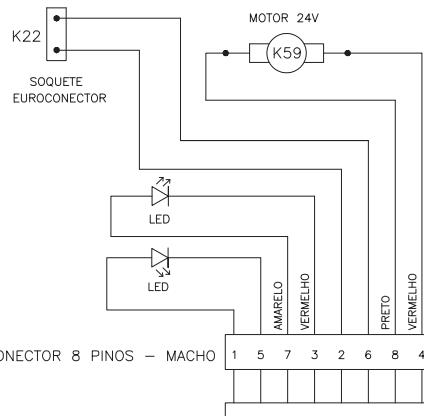

K64 PLACA ELETRÔNICA

CON2

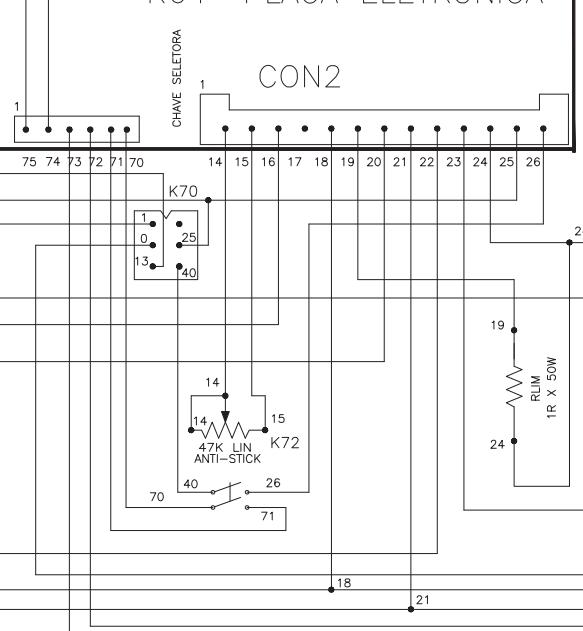

CONECTOR 8 PINOS - MACHO

CONECTOR 8 PINOS - FÊMEA


1 5 7 3 2 6 8 4

21C 18A 73 72 2 0 24A 23


AMARELO VERMELHO PRETO VERMELHO

Smashweld 187


MUDANÇA DE TENSÃO

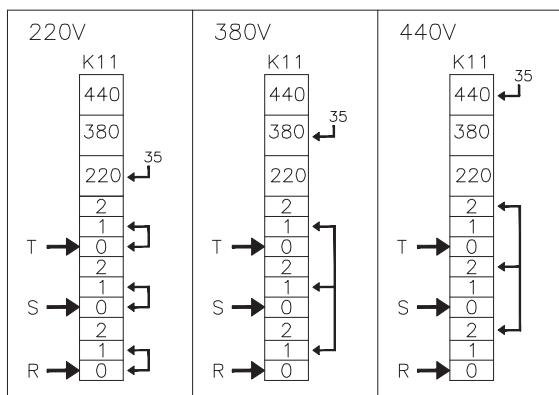



CHAVE SELETORA DE MODO
CONTINUO PONTO

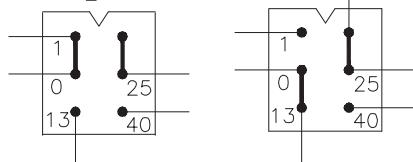


INTERMITENTE

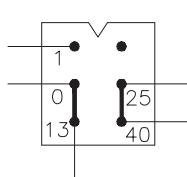


CONECTOR 8 PINOS

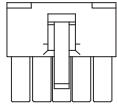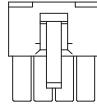


CONECTOR 10 PINOS

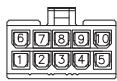


CONECTOR 4 PINOS

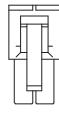

K9 TRANSFORMADOR AUXILIAR

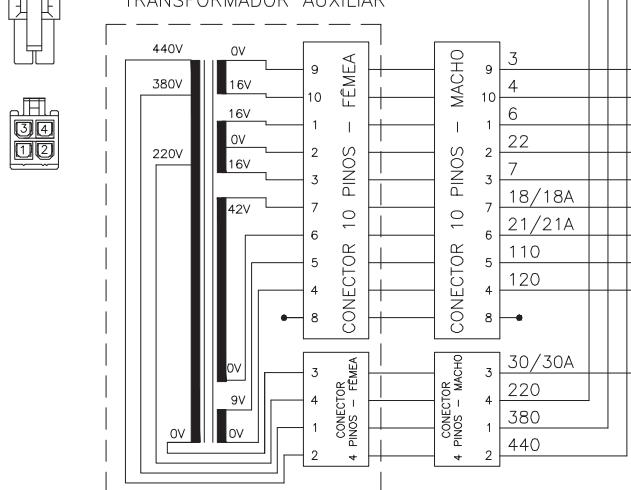


ESQUEMA ELETRICO K31

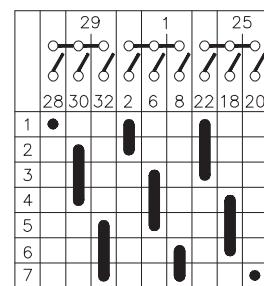


LEGENDA


- INDICAÇÃO CONTATO FECHADO

K1 TRANSFORMADOR PRINCIPAL

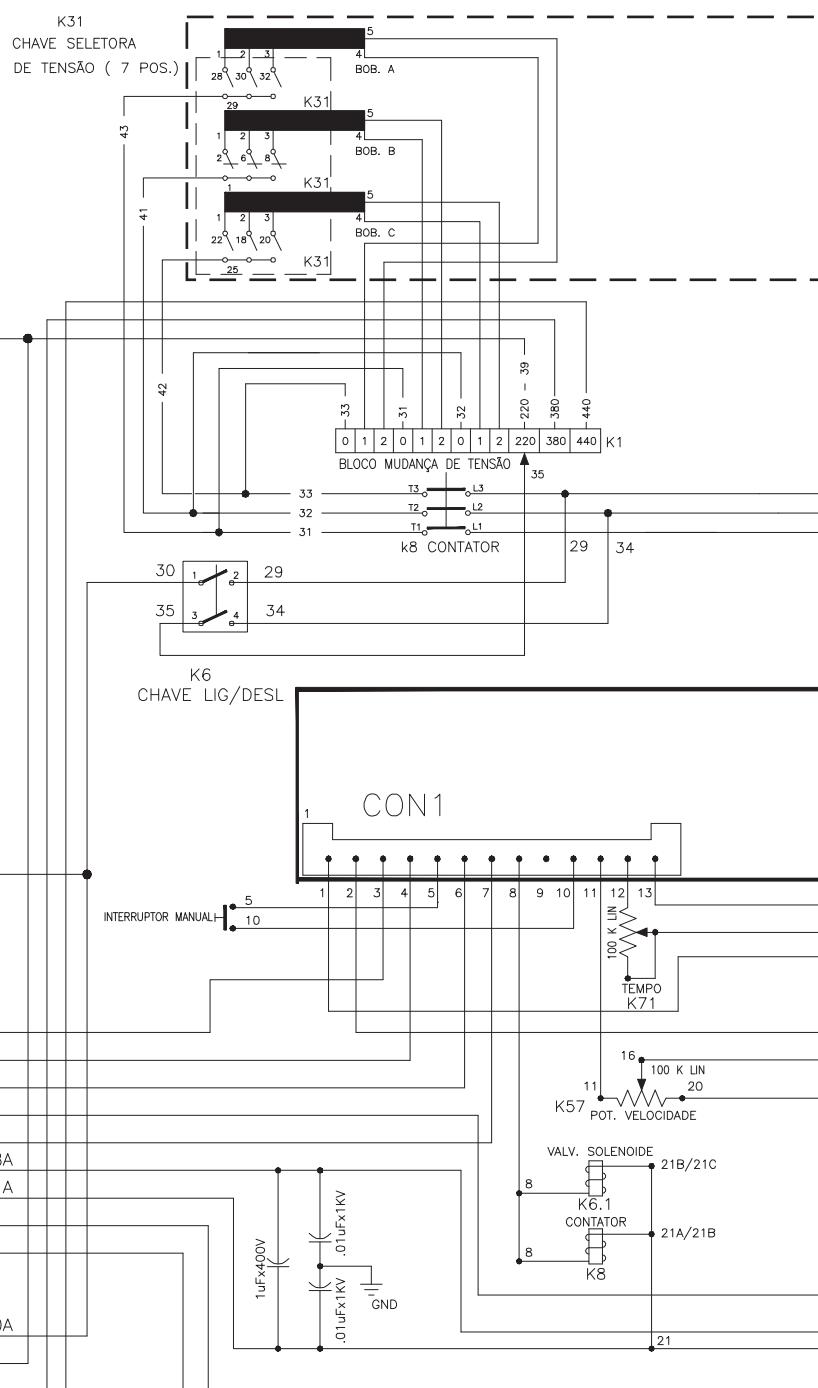


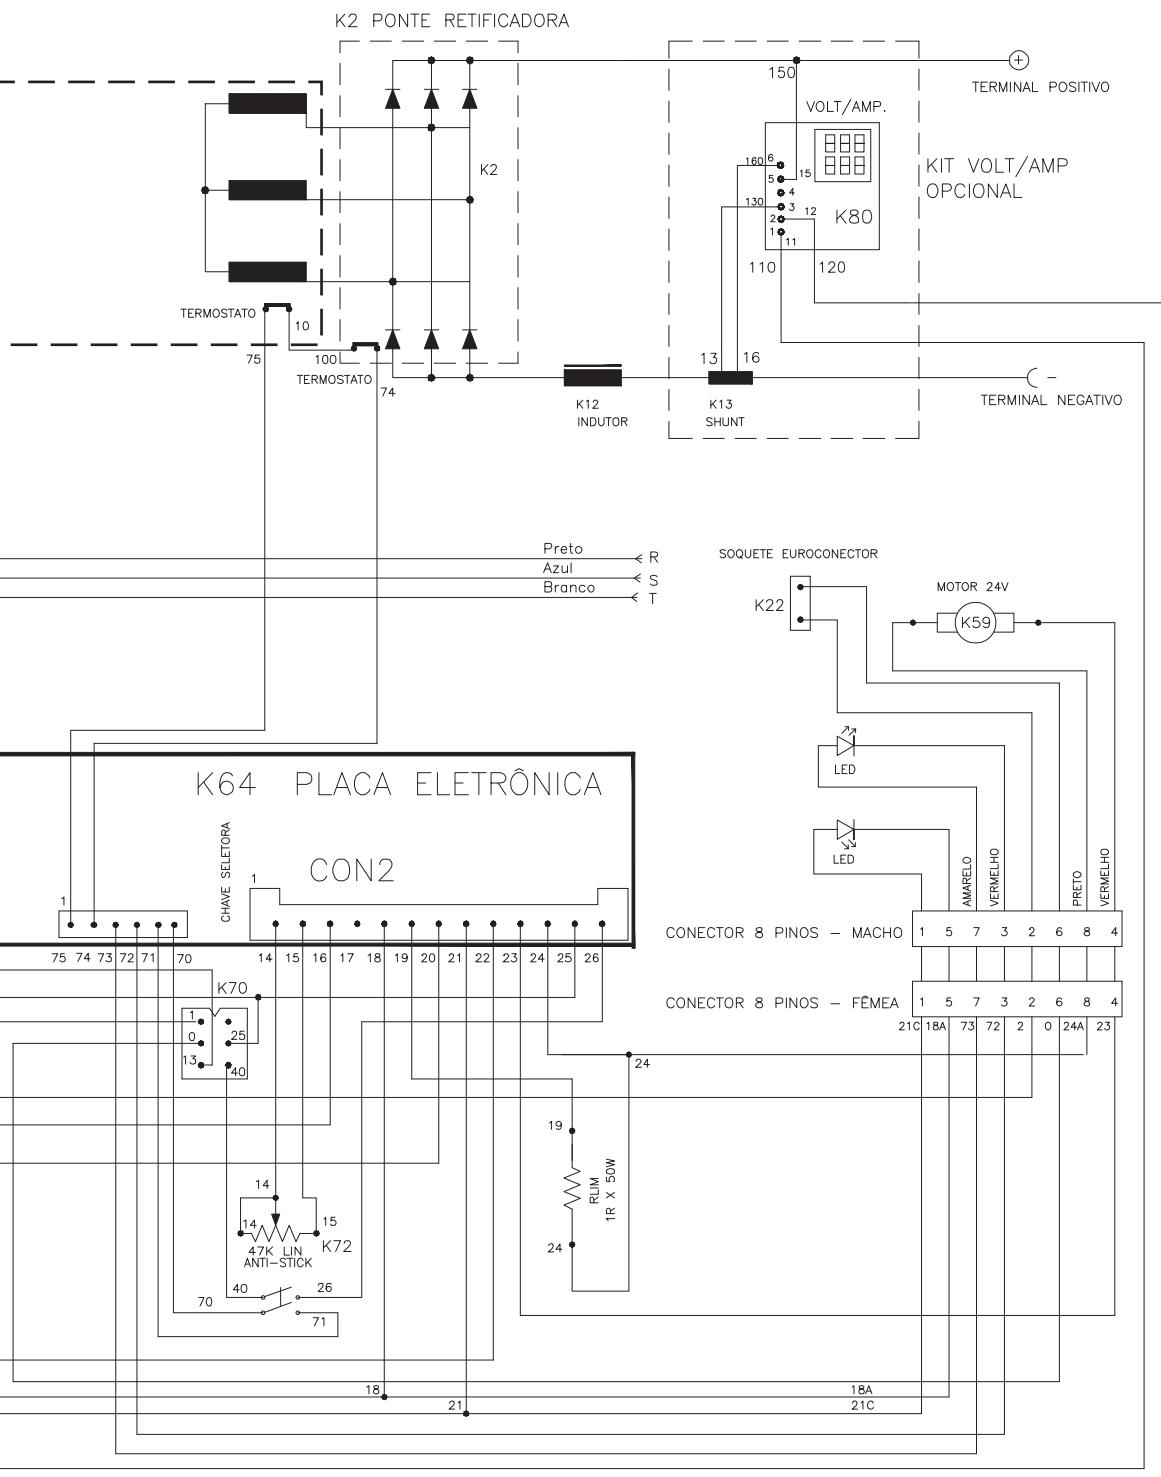


Smashweld 257

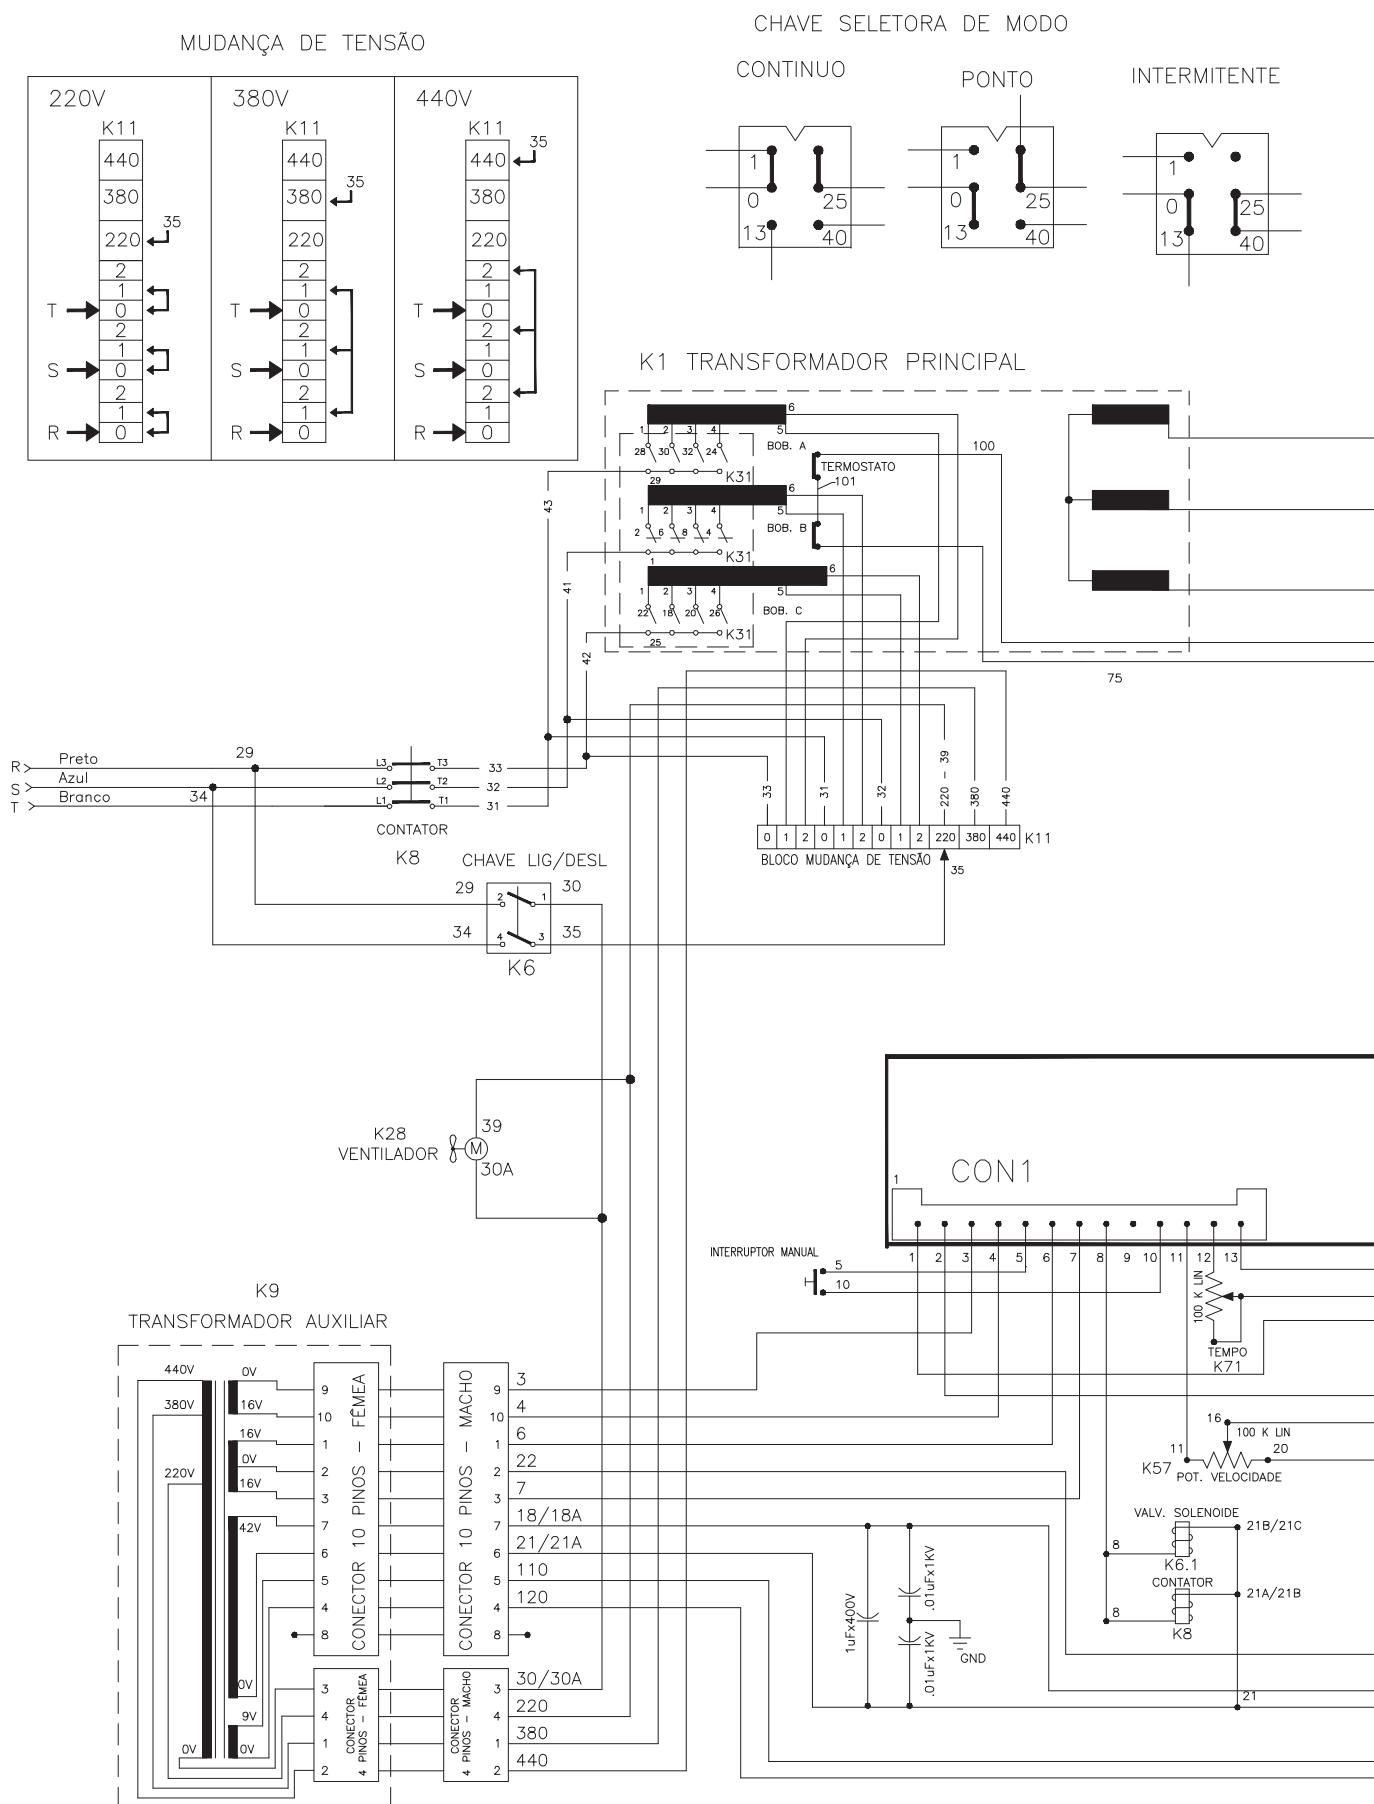


CONECTOR 8 PINOS

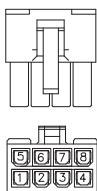

CONECTOR 10 PINOS

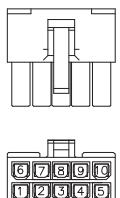


CONECTOR 4 PINOS

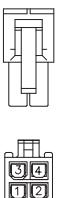

LEGENDA


- INDICAÇÃO
CONTATO
FECHADO

ESQUEMA ELETRICO – K3

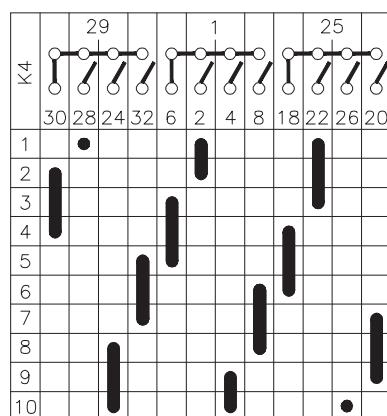


K31
CHAVE SELETORA
DE TENSÃO (10 POS.)

K2 PONTE RETIFICADORA

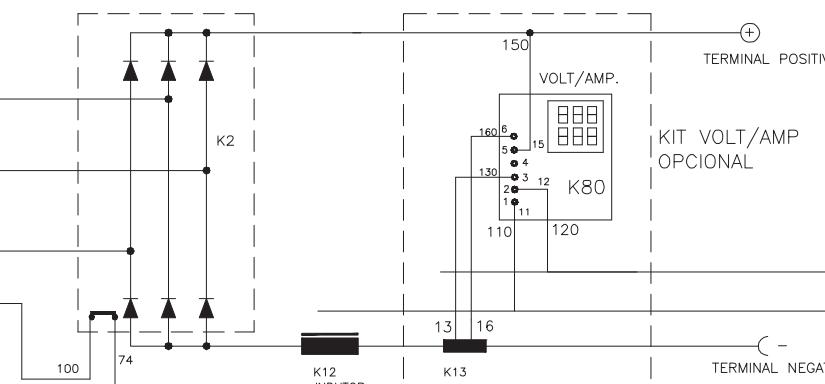KIT VOLT/AMP
OPCIONAL

K64 PLACA ELETRÔNICA

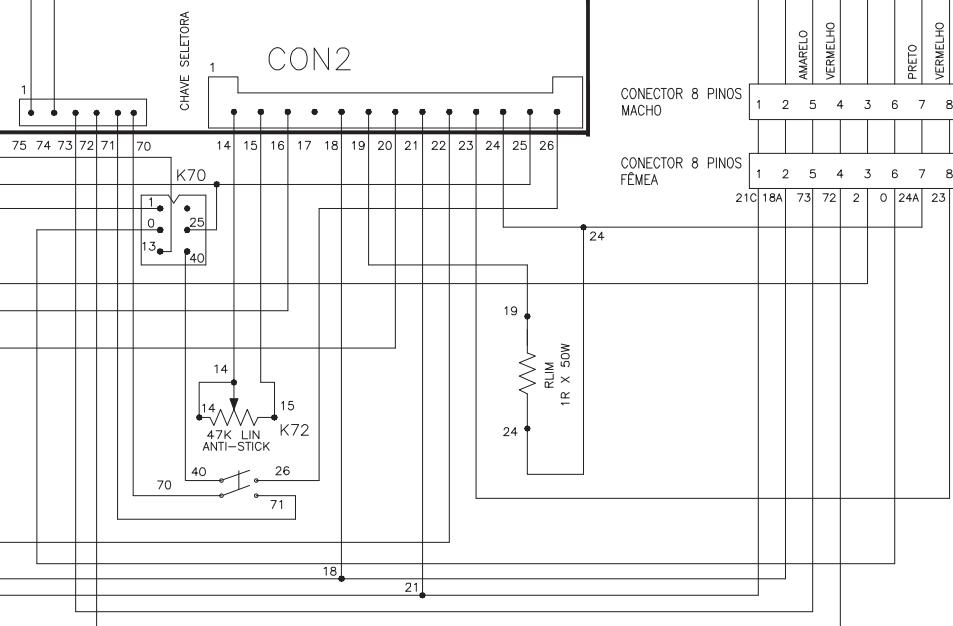

-- página intencionalmente em branco --



CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO

() Smashweld 187M

Nº de série:

() Smashweld 187

Nº de série:

() Smashweld 257

Nº de série:



INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Empresa:

Telefone: (____) _____

Fax: (____) _____

E-mail:

Modelo: () Smashweld 187M

Nº de série:

() Smashweld 187

Nº de série:

() Smashweld 257

Nº de série:



Observações:

Revendedor: _____

Nota Fiscal Nº:

Prezado cliente,

Solicitamos o preenchimento e envio desta ficha que permitirá a ESAB Ltda. conhecê-lo melhor para que possamos lhe atender e garantir a prestação do serviço de assistência técnica com o elevado padrão de qualidade ESAB.

Favor enviar para:

ESAB Ltda.

Rua Zezé Camargos, 117 - Cidade Industrial - Contagem - MG

CEP: 32.210-080

Fax: (31) 2191-4440

Att: Departamento de Controle de Qualidade

-- página intencionalmente em branco --

-- página intencionalmente em branco --

ESAB

BRASIL

ESAB Ltda.
Belo Horizonte (MG)
Tel.: (31) 2191-4970
Fax: (31) 2191-4976
vendas_bh@esab.com.br

São Paulo (SP)
Tel.: (11) 2131-4300
Fax: (11) 5522-8079
vendas_sp@esab.com.br

Rio de Janeiro (RJ)
Tel.: (21) 2141-4333
Fax: (21) 2141-4320
vendas_rj@esab.com.br

Porto Alegre (RS)
Tel.: (51) 2121-4333
Fax: (51) 2121-4312
vendas_pa@esab.com.br

Salvador (BA)
Tel.: (71) 2106-4300
Fax: (71) 2106-4320
Vendas_sa@esab.com.br

Recife (PE)
Tel.: (81) 3322-8242
Fax: (81) 3471-4944
vendas_re@esab.com.br



www.esab.com.br